



# Operating Instructions


**MTG Exento**  
**MTW Exento**



manuals.fronius.com/  
html/4204260459



e-Manual

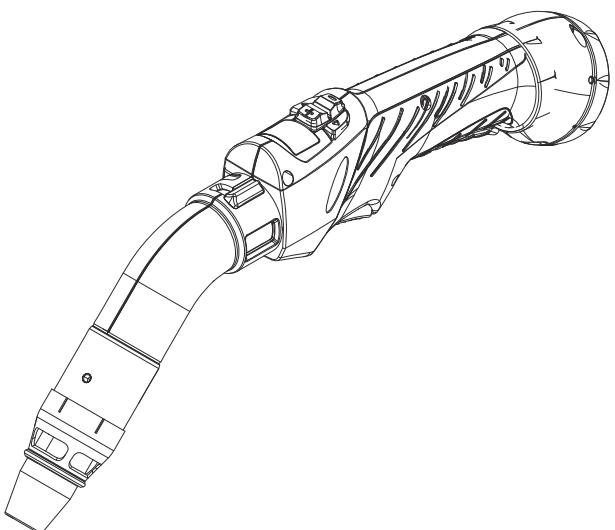

**SK** | Návod na obsluhu



42,0426,0459,SK

006-22082023



# Obsah

<b>Bezpečnosť, informácie o správnom používaní</b>	<b>5</b>
Bezpečnosť.....	7
Bezpečnosť.....	7
Použitie podľa určenia, požiadavky na odsávanie.....	9
Použitie podľa určenia.....	9
Požiadavky na odsávanie.....	9
Údaje o odsávaní na výkonovom štítku .....	11
<b>Disponibilné rozhrania, funkcie tlačidla horáka</b>	<b>13</b>
Disponibilné rozhrania.....	15
Funkcia Up/Down-.....	15
Funkcia JobMaster-.....	15
Funkcie tlačidla horáka .....	16
Funkcie dvojstupňového tlačidla horáka.....	16
<b>Uvedenie do prevádzky</b>	<b>17</b>
Priebeh uvedenia do prevádzky.....	19
Skontrolujte upínaciu vsuvku.....	19
Priebeh uvedenia do prevádzky zváracích horákov s prípojkou FSC.....	19
Priebeh uvedenia do prevádzky zváracích horákov s euro prípojkou .....	20
Montáž bovdenu drôtu do zváracieho horáka s prípojkou FSC .....	21
Upozornenie k bovdenu drôtu pri plynom chladených zváracích horákoch.....	21
Montáž bovdenu drôtu .....	22
Montáž bovdenu drôtu z ocele do zváracieho horáka s euro prípojkou .....	26
Montáž bovdenu drôtu z ocele.....	26
Montáž bovdenu drôtu z plastu do zváracieho horáka s euro prípojkou .....	30
Upozornenie k bovdenu drôtu pri plynom chladených zváracích horákoch.....	30
Montáž bovdenu drôtu z plastu .....	31
Pripojenie zváracieho horáka na zariadenia s prípojkou FSC.....	34
Pripojenie zváracieho horáka k prúdovému zdroju.....	34
Pripojenie zváracieho horáka k podávaču drôtu.....	35
Pripojenie zváracieho horáka na zariadenia s euro prípojkou.....	36
Pripojenie zváracieho horáka .....	36
Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie a zmeranie sacieho výkonu.....	37
Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie .....	37
Odsávací výkon (odsávaný objemový prietok) zmerajte pomocou zariadenia Exentometer....	37
Nastavenie odsávacieho výkonu .....	40
Nastavenie odsávacieho výkonu na zváracom horáku.....	40
Nastavenie odsávacieho výkonu externým regulátorom prúdu vzduchu.....	42
<b>Diagnostika chýb, odstránenie chýb, údržba</b>	<b>43</b>
Diagnostika chýb, odstránenie chýb.....	45
Diagnostika chýb, odstránenie chýb.....	45
Údržba.....	51
Zistite chybné spotrebne diely.....	51
Údržba na začiatku každého pracovného dňa .....	52
Údržba každých 48 hodín .....	53
Údržba pri každej výmene cievky drôtu/drôtenej cievky .....	54
<b>Technické údaje</b>	<b>57</b>
Technické údaje vodou chladených zváracích horákov.....	59
Všeobecné informácie .....	59
Technické údaje zváracích horákov MTW Exento.....	59
Technické údaje plynom chladených zváracích horákov .....	64
Všeobecné informácie .....	64
Technické údaje zváracích horákov MTG Exento.....	64



# **Bezpečnosť, informácie o správnom používaní**



## Bezpečnosť



### NEBEZPEČENSTVO!

#### **Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávnej obsluhy a nesprávne vykonaných prác.**

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Všetky práce a funkcie opísané v tomto dokumente smie vykonávať iba technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Prečítajte si celý dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a dokumentáciu pre používateľa k tomuto zariadeniu a všetkým systémovým komponentom tak, aby ste im porozumeli.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.**

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Pred začiatkom prác vypnite všetky používané zariadenia a komponenty a odpojte od elektrickej siete.
- ▶ Všetky používané zariadenia a komponenty zaistite proti opätnému zapnutiu.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### **Nebezpečenstvo spôsobené vysúvajúcou sa drôtovou elektródou.**

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb.

- ▶ Zvárací horák držte tak, aby špička zváracieho horáka ukazovala smerom preč od tváre a tela.
- ▶ Používajte vhodné ochranné okuliare.
- ▶ Zvárací horák nedržte nasmerovaný proti osobám.
- ▶ Zabezpečte, aby sa drôtová elektróda dostala do kontaktu s vodivými premetmi len zámerne.



### NEBEZPEČENSTVO!

#### **Nebezpečenstvo v dôsledku horúcich systémových komponentov a/alebo prevádzkových zariadení.**

Následkom môžu byť vážne popáleniny alebo zranenia v dôsledku obarenia.

- ▶ Pred začiatkom prác nechajte všetky horúce systémové komponenty a/alebo prevádzkové zariadenia vychladnúť na +25 °C/+77 °F (napr. chladiace médium, systémové komponenty chladené vodou, hnací motor podávača drôtu, ...).
- ▶ Ak ich nie je možné nechať vychladnúť, poste vhodné ochranné prostriedky (napr. žiaruvzdorné ochranné rukavice, ochranné okuliare, ...).



## NEBEZPEČENSTVO!

### **Nebezpečenstvo v dôsledku kontaktu s toxickým dymom zo zvárania.**

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb.

- ▶ Prevádzka zváracieho zariadenia bez zapnutého odsávania nie je prípustná.
- ▶ Za určitých okolností nemusí samotné používanie odsávacieho horáka stačovať na to, aby sa zabezpečila čo najnižšia primeraná miera znečistenia na pracovisku. Aby to bolo možné zabezpečiť, nainštalujte dodatočné odsávanie.
- ▶ V prípade pochybností nechajte znečistenie pracoviska posúdiť bezpečnostnému technikovi.

# Použitie podľa určenia, požiadavky na odsávanie

SK

## Použitie podľa určenia

Ručný zvárací horák MIG/MAG je určený výlučne na zváranie MIG/MAG v spojení s dostatočne výkonným odsávaním (pozri odsek **Požiadavky na odsávanie** od strany **9**). Každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.

K použitiu podľa určenia takisto patrí:


- kompletné prečítanie tohto dokumentu,
- dodržiavanie všetkých pokynov a bezpečnostných predpisov uvedených v tomto dokumente,
- dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.

## Požiadavky na odsávanie

Schweißbrenner Zvárací horák používajte len s takým odsávaním, ktoré spĺňa nasledujúce požiadavky:

- sací výkon (odsávaný objemový prietok) minimálne  $70 - 110 \text{ m}^3/\text{h}$  ( $2\,472 - 3\,885 \text{ cfh}$ ); podľa použitého zváracieho horáka,
  - pri nižšej hodnote existuje riziko, že dym zo zvárania nebude dostatočne odsávaný,
  - pri vyššej hodnote existuje riziko, že sa bude nechcene odsávať zo zvaru ochranný plyn,
- podtlak vytvorený v závislosti od dĺžky odsávacej hadice a použitého zváracieho horáka, minimálne  $10 - 18 \text{ kPa}$  ( $100 - 180 \text{ mbar}$ ),
  - o čo kratšia a hrubšia je odsávacia hadica, o to menší môže byť dimenzovaný odsávací prístroj/o to nižší odsávací výkon sa požaduje, aby bol dym zo zvárania optimálne odsávaný.
- Pri stúpajúcej nadmorskej polohe sa z dôvodu zmenených podmienok okolitého prostredia (nižší tlak vzduchu,...) musí podľa nadmorskej polohy znížiť odsávací výkon, napríklad otvorením regulátora prúdu vzduchu zváracieho horáka alebo znížením odsávacieho výkonu.
  - V každom prípade musia byť dodržané požiadavky na odsávanie.
  - Použiť zariadenie Exentometer na určenie aktuálneho odsávaného objemového prietoku zváracieho horáka – pozri k tomu odsek **Odsávací výkon (odsávaný objemový prietok) zmerajte pomocou zariadenia Exentometer**. od strany **37**

Presné požiadavky na odsávanie sú uvedené na výkonovom štítku príslušného zváracieho horáka (pozri odsek **Údaje o odsávaní na výkonovom štítku** na strane **11**) a v technických údajoch.

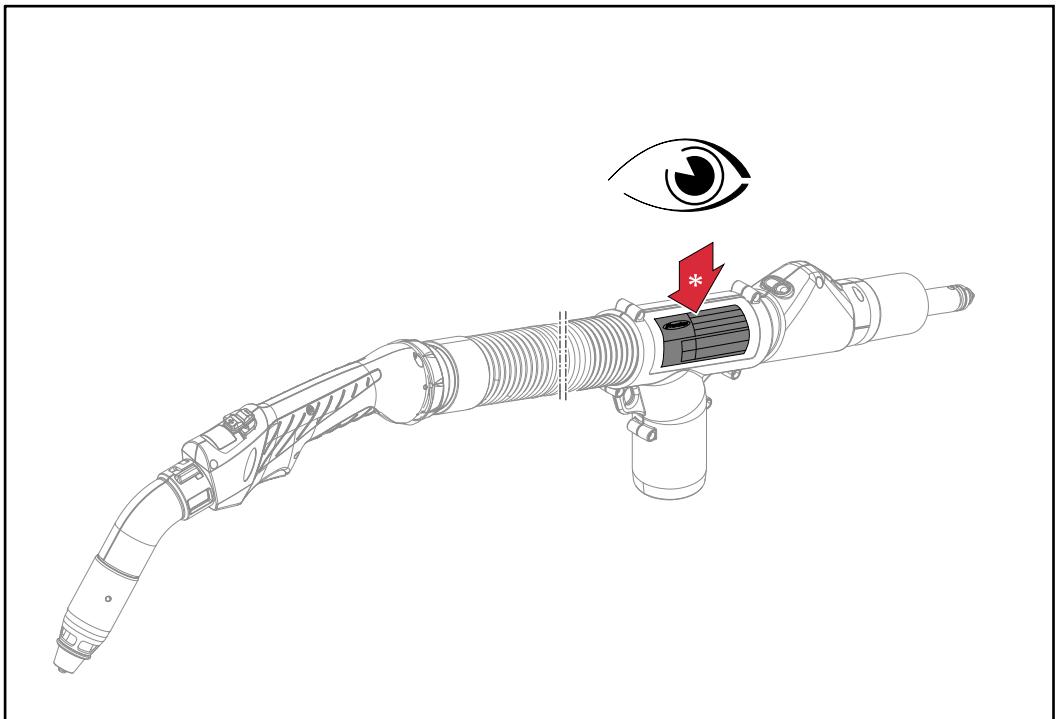


Výkonový štítok na zváracom horáku

**Údaje o odsávaní  
na výkonovom  
štítku**

 <a href="http://www.fronius.com">www.fronius.com</a>		Type			
		Art.No.			
		Charge No.			
<b>CE</b>		EN ISO 21904-1	EN IEC 60974-7/-10 Cl.A		
		X (40°C)			
	 	I <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>		
			MIXED		
	Check		$\Delta p_c$ [kPa]	Q <sub>v,c</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Q <sub>v,n</sub> [m <sup>3</sup> /h]
			11,0	94	57

Príklad výkonového štítku

<b>Údaje o odsávaní na výkonovom štítku</b>	
$Q_{v,n}$	Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka (= odsávaný objemový prietok, ktorý zabezpečuje zvárací horák)
$Q_{v,c}$	Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka (= odsávaný objemový prietok, ktorý musí zabezpečovať odsávanie)
$\Delta p_c$	Požadovaný podtlak na prípojke odsávania zváracieho horáka (= podtlak, ktorý musí vytvoriť odsávanie)

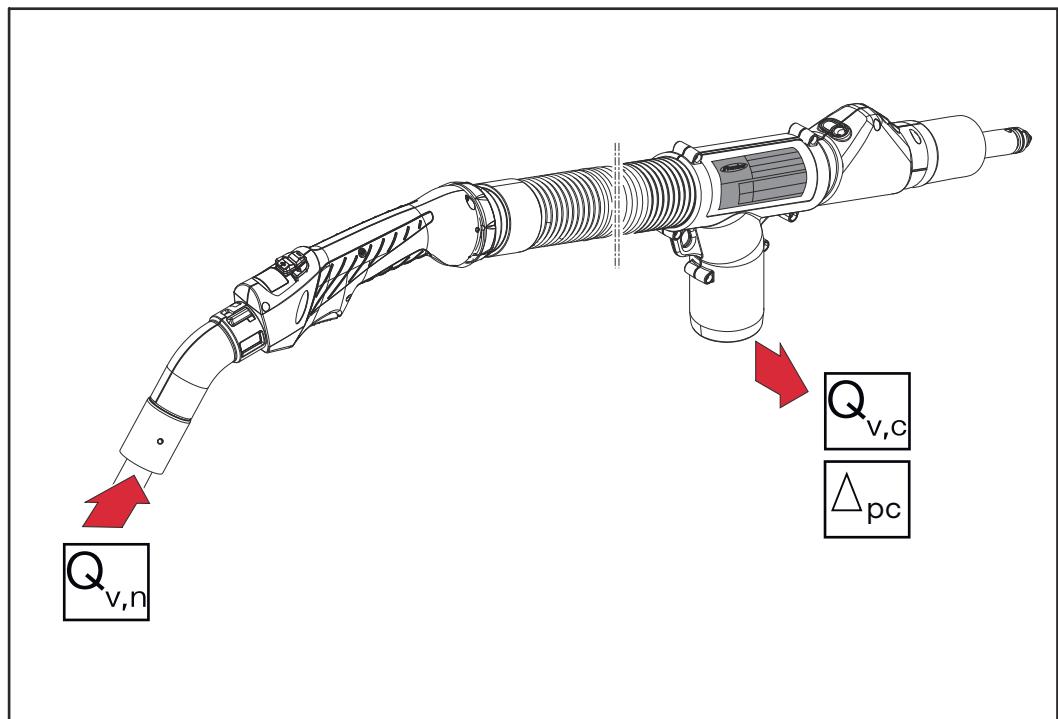




# **Disponibilné rozhrania, funkcie tlačidla horáka**



# Disponibilné rozhrania


## Funkcia Up/ Down-

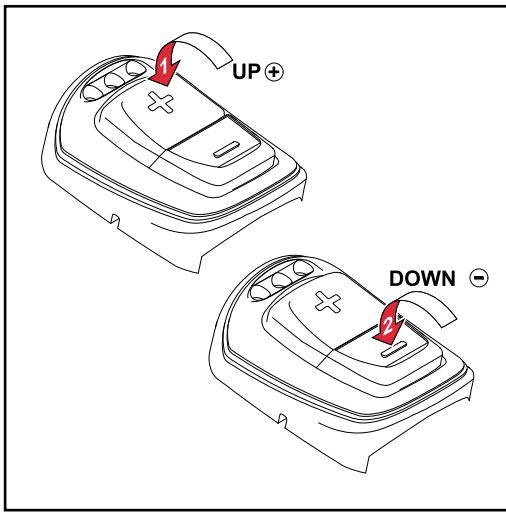

Horák Up/Down disponuje nasledujúcimi funkciemi:

- Zmena zváracieho výkonu v prevádzkovom režime Synergic pomocou tlačidiel Up/Down.
- Indikácia poruchy:
  - Pri systémovej chybe svietia všetky LED kontrolky načerveno.
  - Pri chybe dátovej komunikácie blikajú všetky LED kontrolky načerveno.
- Samostatný test v sekvencii rozbehu:
  - Všetky LED kontrolky sa za sebou nakrátko rozsvietia.

## Funkcia JobMas- ter-

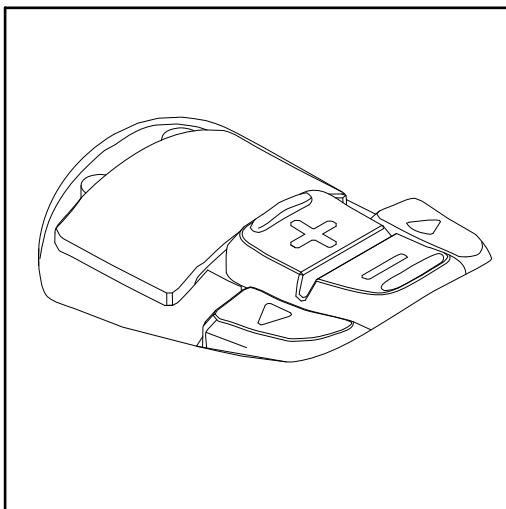


Zvárací horák JobMaster disponuje nasledujúcimi funkciemi:

- Pomocou tlačidiel so šípkou sa na prúdovom zdroji vyberie požadovaný parameter.
- Pomocou tlačidiel +/- sa zmení zvolený parameter.
- Displej zobrazuje aktuálny parameter a hodnotu.

# Funkcie tlačidla horáka


Funkcie dvoj-stupňového tlačidla horáka

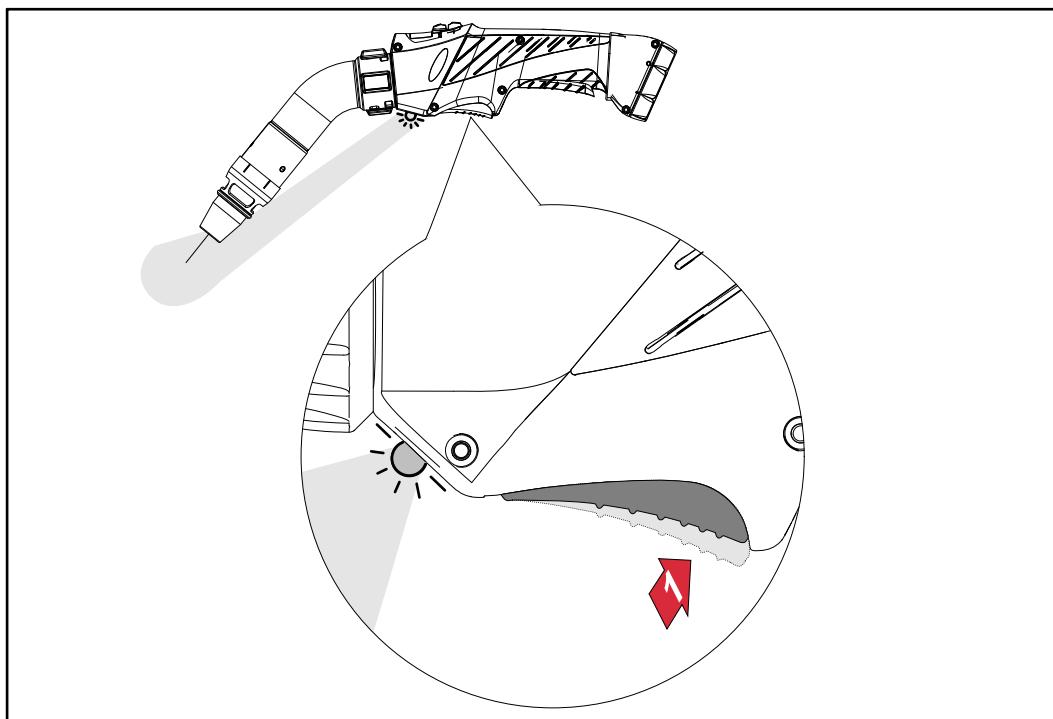

Funkcia tlačidla horáka v spínacej polohe 1 (tlačidlo horáka stlačené na polovicu) = svieti LED kontrolka

## UPOZORNENIE!

Pri zváracích horákoch s voliteľným tlačidlom horáka hore nefunguje LED kontrolka na zváracom horáku.

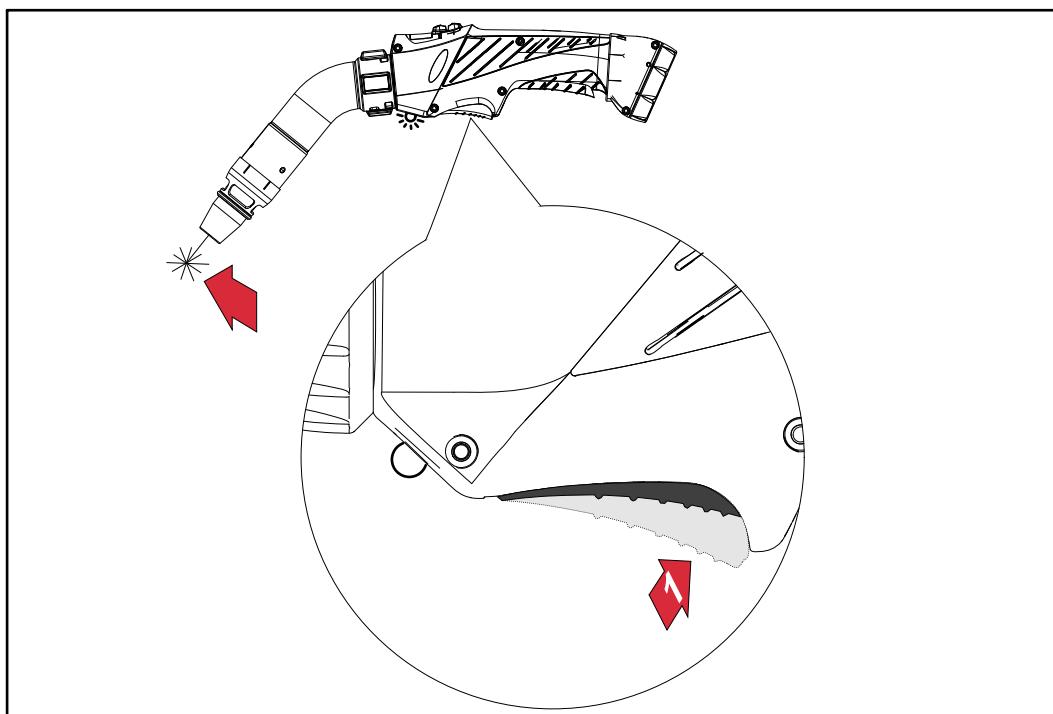


Funkcia tlačidla horáka v spínacej polohe 2 (tlačidlo horáka úplne stlačené) = LED kontrolka zhasne, zvárací proces sa spúšta

# **Uvedenie do prevádzky**



# Priebeh uvedenia do prevádzky

Skontrolujte upínaciu vsuvku

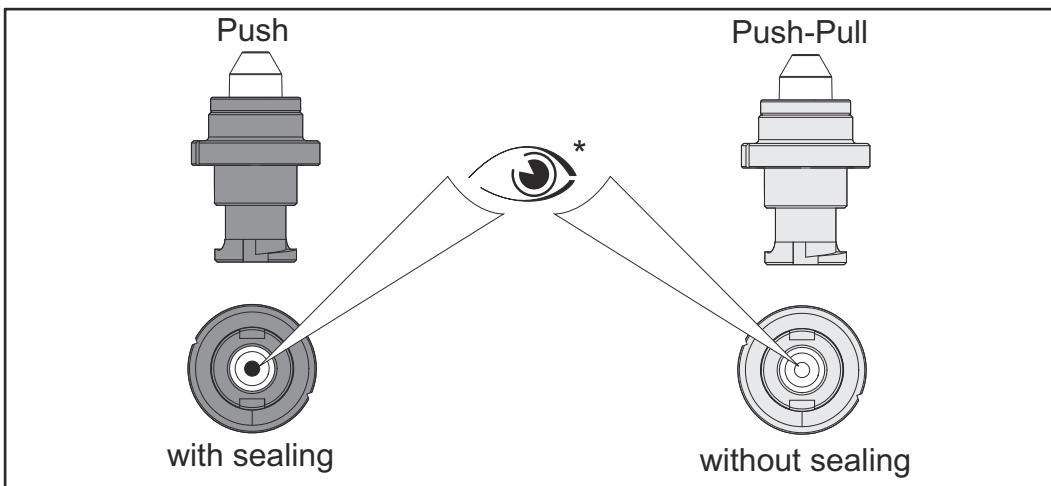

Skontrolujte upínaciu vsuvku pred uvedením do prevádzky a pri každej výmene bovden drôtu. Vykonalte vizuálnu kontrolu:

- prepojenia: Mosadzná napínacia vsuvka s tesniacou podložkou. Cez tesniacu podložku by nemalo byť možné nič vidieť.
- Vpravo: strieborná upínacia vsuvka s viditeľným vedením drôtu

## UPOZORNENIE!

### Nesprávna alebo chybná upínacia vsuvka pre aplikácie Push

Výsledkom je únik plynu a zlé zváracie vlastnosti

- Používajte mosadzné upínacie vsuvky, aby ste minimalizovali únik plynu
- Skontrolujte, či je tesniaca podložka neporušená

## UPOZORNENIE!

### Nesprávna upínacia vsuvka pre aplikácie Push/Pull

Navíjač drôtu a zvýšený oder v bovdenovom drôte pri použití upínacej vsuvky s tesniacou podložkou

- Používajte striebornú upínaciu vsuvku na uľahčenie vedenia drôtu

**Priebeh uvedenia do prevádzky zváracích horákov s prípojkou FSC**

Nasledujúce činnosti je potrebné vykonať na správne uvedenie zváracieho horáka do prevádzky:

**1 Montáž bovdenu drôtu** – opis od strany **21**

**2 Pripojenie zváracieho horáka**

- Opis prúdového zdroja od strany **34**
- Opis podávača drôtu od strany **35**

**3 Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie** – opis od strany **37**

**4 Zmeranie odsávacacieho výkonu** – opis od strany **37**

V prípade potreby nastaviť odsávací výkon:

**5 Nastavenie odsávacacieho výkonu priamo na zváracom horáku** – opis od strany **40**

**6 Nastavenie odsávacacieho výkonu s externým regulátorom prúdu vzduchu** – opis od strany **42**

---

<b>Priebeh uvedenia do prevádzky zváracích horákov s euro prípojkou</b>	Nasledujúce činnosti je potrebné vykonať na správne uvedenie zváracieho horáka do prevádzky:
	<b>[1] Montáž bovdenu drôtu</b>
	- Opis pre bovden drôtu z ocele od strany <b>26</b>
	- Opis pre bovden drôtu z plastu od strany <b>30</b>
	<b>[2] Pripojenie zváracieho horáka na prúdový zdroj</b> – opis od strany <b>36</b>
	<b>[3] Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie</b> – opis od strany <b>37</b>
	<b>[4] Zmeranie odsávacacieho výkonu</b> – opis od strany <b>37</b>
	V prípade potreby nastaviť odsávací výkon:
	<b>[5] Nastavenie odsávacacieho výkonu priamo na zváracom horáku</b> – opis od strany <b>40</b>
	<b>[6] Nastavenie odsávacacieho výkonu s externým regulátorom prúdu vzduchu</b> – opis od strany <b>42</b>

# Montáž bovdenu drôtu do zváracieho horáka s prípojkou FSC


**Upozornenie  
k bovdenu drôtu  
pri plynom chla-  
dených zváracích  
horákoch**

## **UPOZORNENIE!**

**Riziko v dôsledku použitia nesprávnej vložky vedenia drôtu.**


Následkom môžu byť nesprávne zváracie vlastnosti.

- Ak sa pri plynom chladených zváracích horákoch namiesto bovdenu drôtu z ocele používa bovden drôtu z plastu vrátane vložky vedenia drôtu z bronzu, zmenšia sa údaje o výkone uvedené v technických údajoch zváracieho horáka o 30 %.
- Ak chcete plynom chladené zváracie horáky prevádzkovať s maximálnym výkonom, vymeňte 40 mm (1.575 in.) vložku vedenia drôtu za 320 mm (12.598 in.) vložku vedenia drôtu.

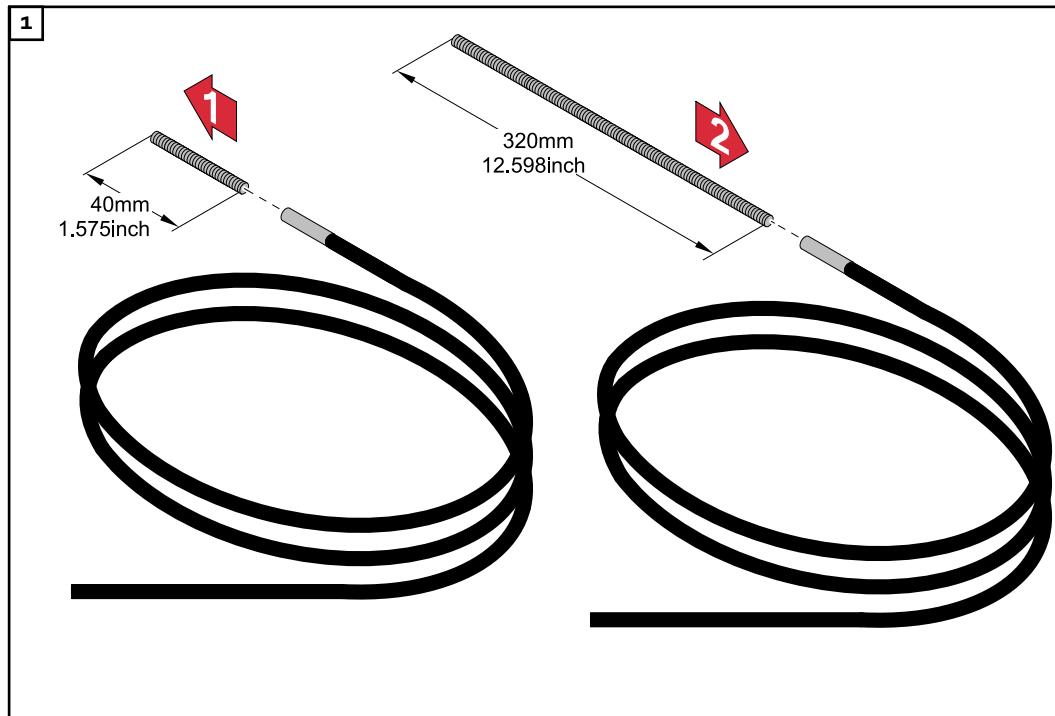


**Montáž bovdenu  
drôtu**

**1**

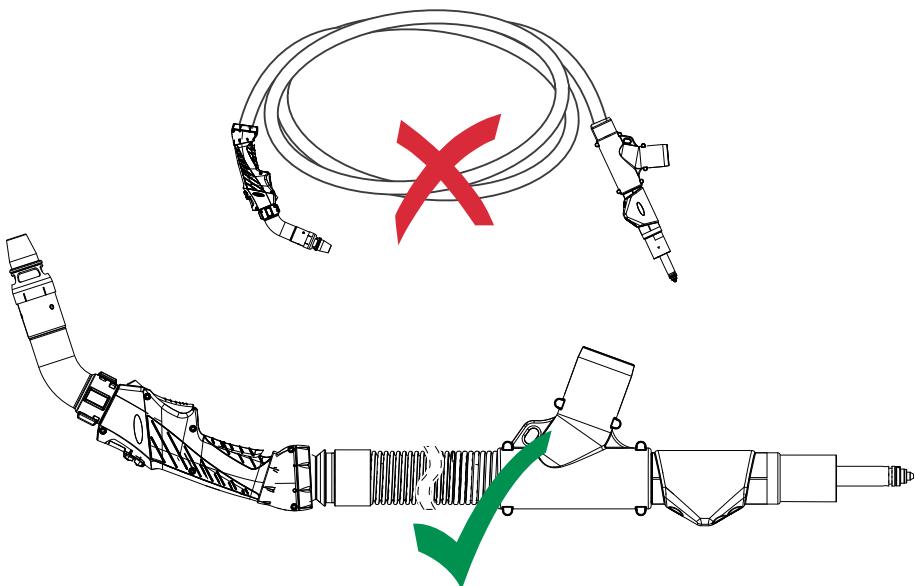


Položte zvárací horák rovno.

**2**

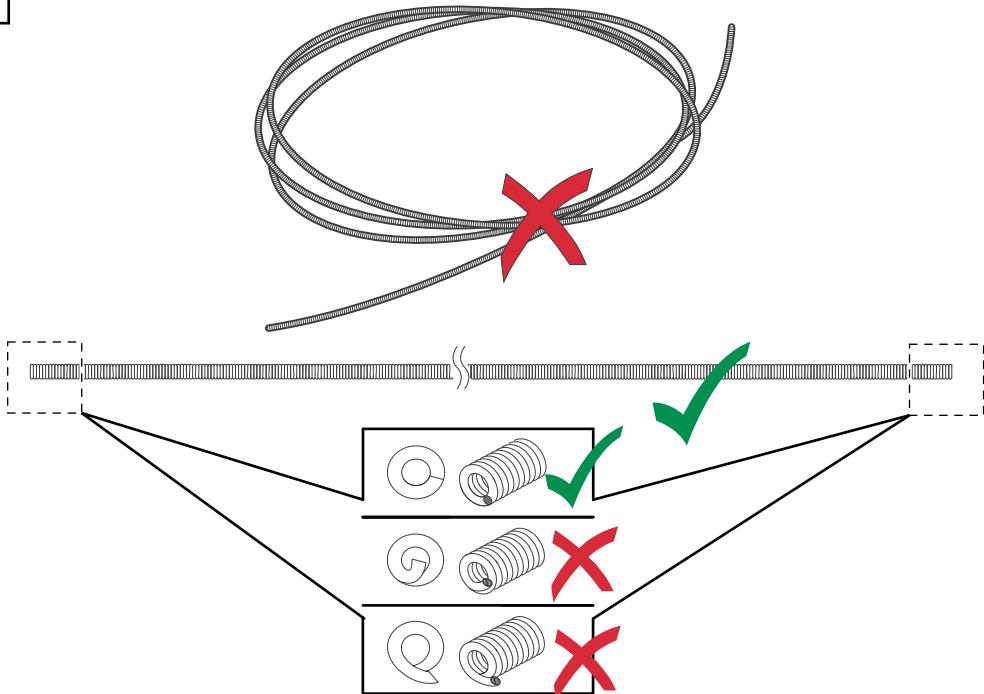


Položte bovden drôtu rovno, zabezpečte, aby do bovdenu drôtu nezasahoval žiadny výronok alebo z bovdenu drôtu nevyčnieval.

3

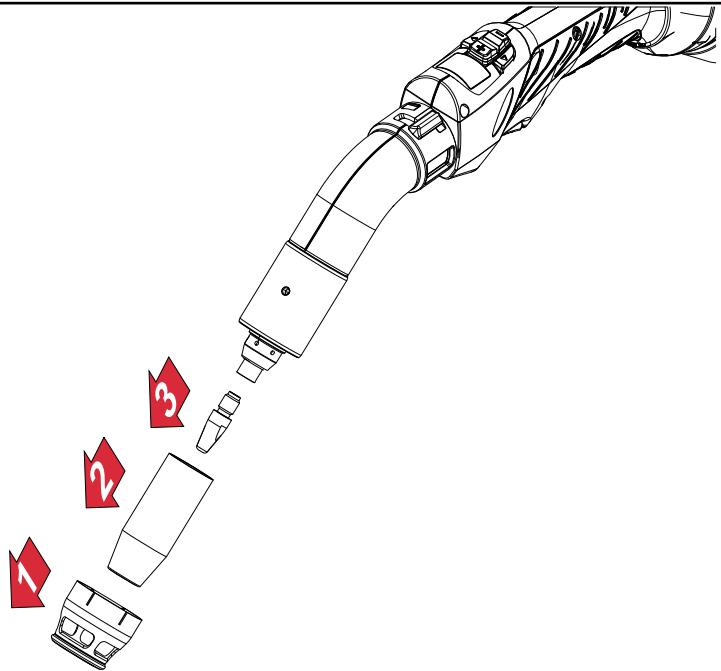


Ak sú odsávacia dýza, plynová hubica a kontaktná špička už namontované, demontujte ich.


4

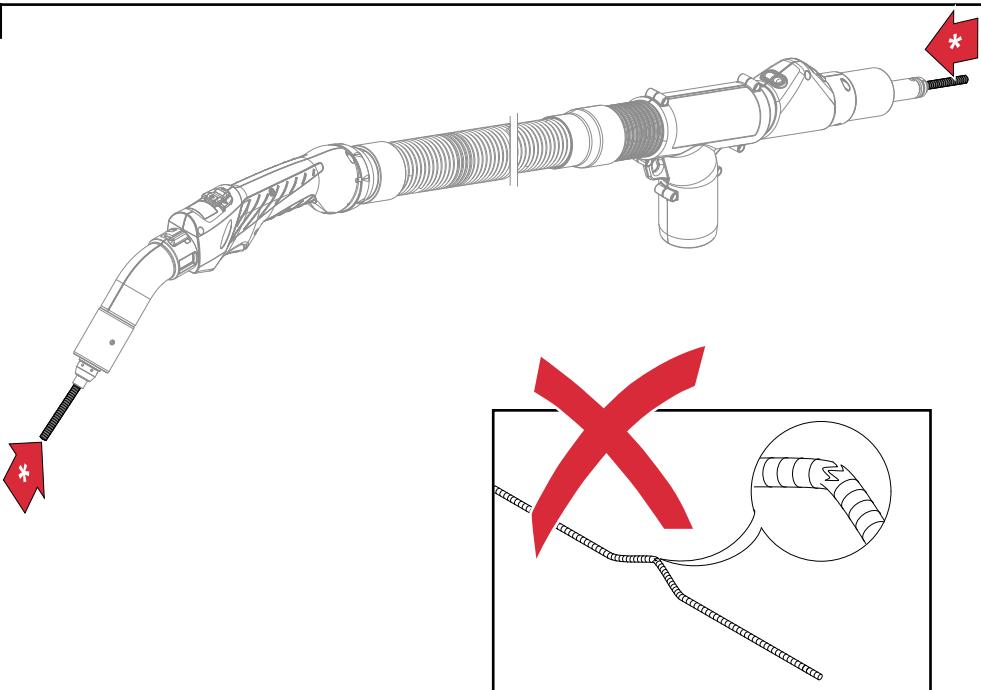

Bovden drôtu nasuňte do zváracieho horáka (\*možné je to z oboch strán) tak, aby vyčnieval vpred a vzadu zo zváracieho horáka, zaistite, aby sa bovden drôtu pritom nezalomil.

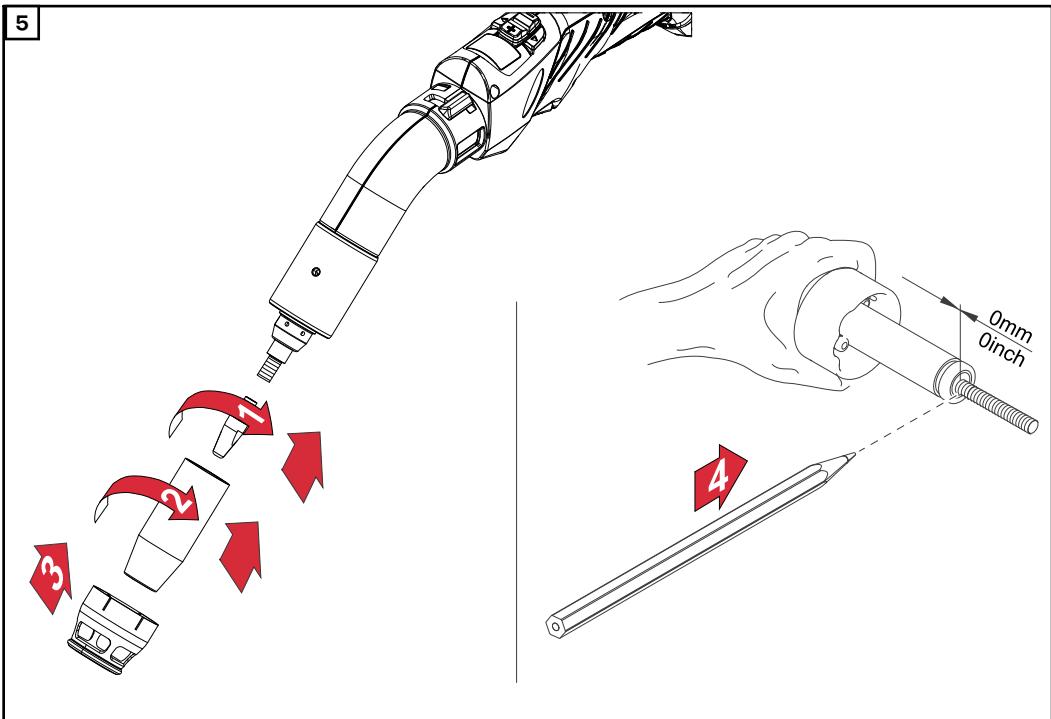


Bovden drôtu s kontaktnou špičkou posuňte späť do tela zváracieho horáka, namontujte kontaktnú špičku, plynovú hubicu a odsávaciu dýzu, označte bovden drôtu na konci zváracieho horáka Schweißbrenners

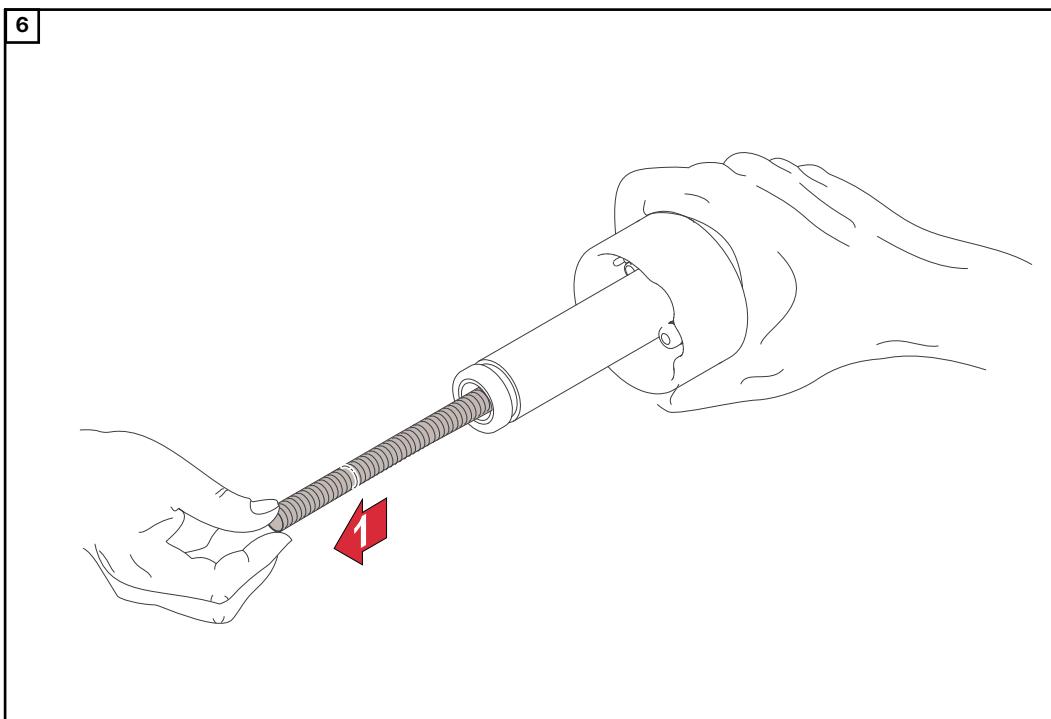


Vytiahnite bovden drôtu 10 cm (3,94 palcov) zo zváracieho horáka.

7

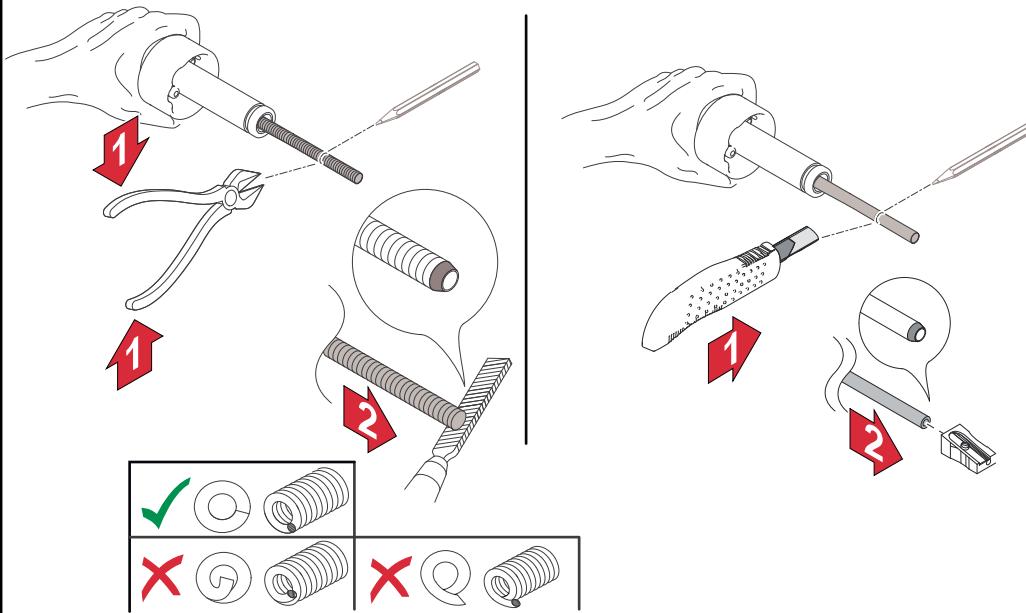

Vľavo bovden drôtu z ocele, vpravo z plastu: Odrezte bovden drôtu na predtým označenom mieste a zbavte výronkov, zaistite, aby do bovdenu drôtu nezasahoval žiadny výronok alebo z bovdenu drôtu nevyčnieval.

8

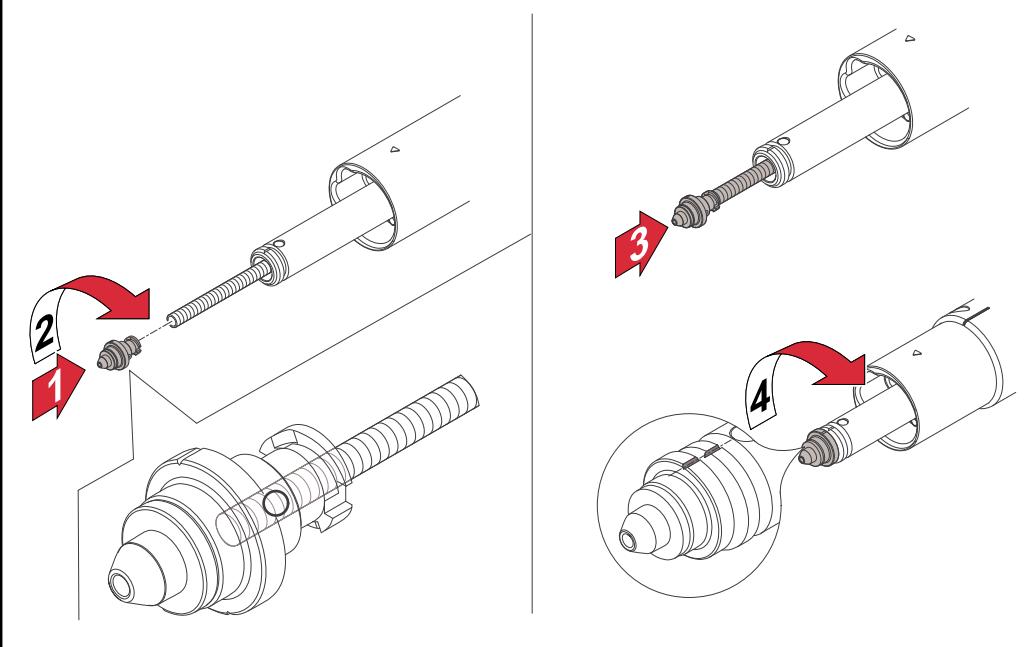


Naskrutkujte uzáver až nadoraz na bovden drôtu (bovden drôtu musí byť vidieť cez otvor v uzávere), nasuňte uzáver do zváracieho horáka a zaskrutkujte.

# Montáž bovdenu drôtu z ocele do zváracieho horáka s euro prípojkou


Montáž bovdenu  
drôtu z ocele

1

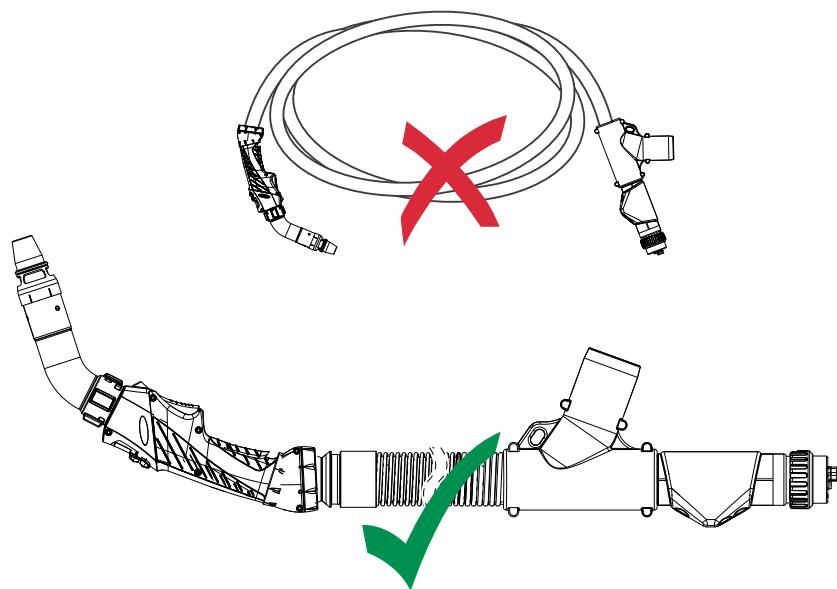


Položte zvárací horák rovno.


2

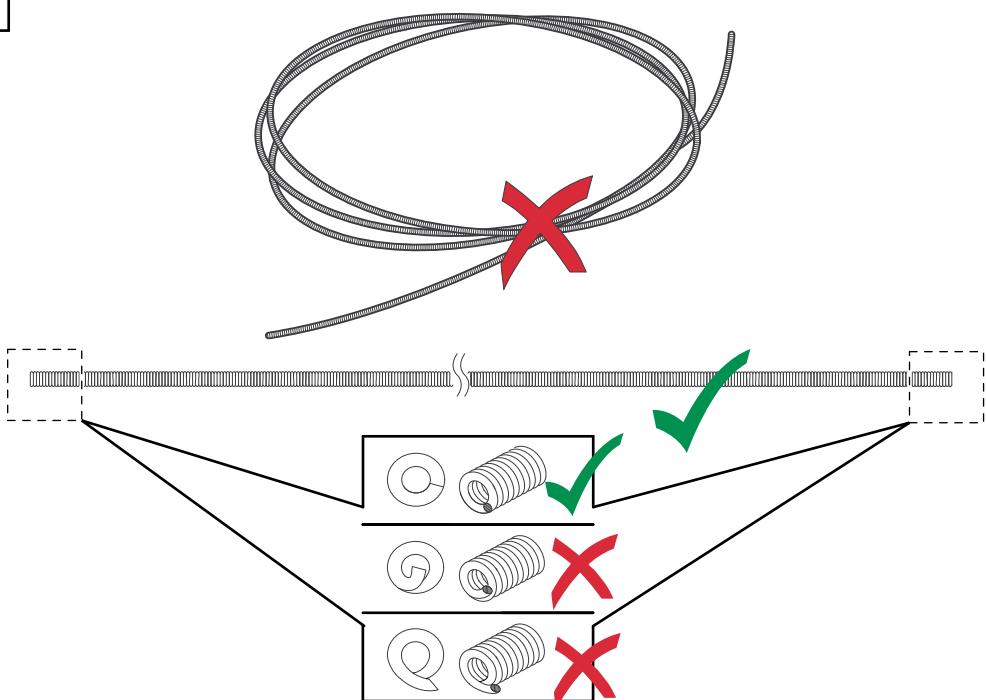


Položte bovdenu drôtu rovno, zabezpečte, aby do bovdenu drôtu nezasahoval žiadny výronok alebo z bovdenu drôtu nevyčnieval.

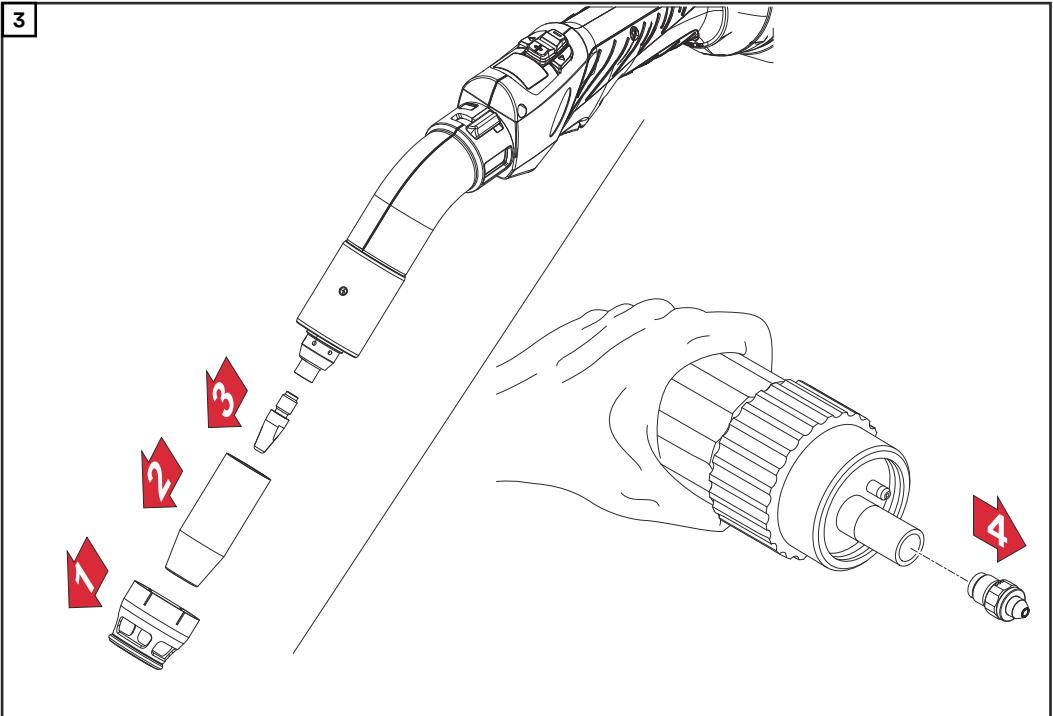


Ak sú odsávacia dýza, plynová hubica, kontaktná špička a uzáver euro prípojky už namontované, demontujte ich.

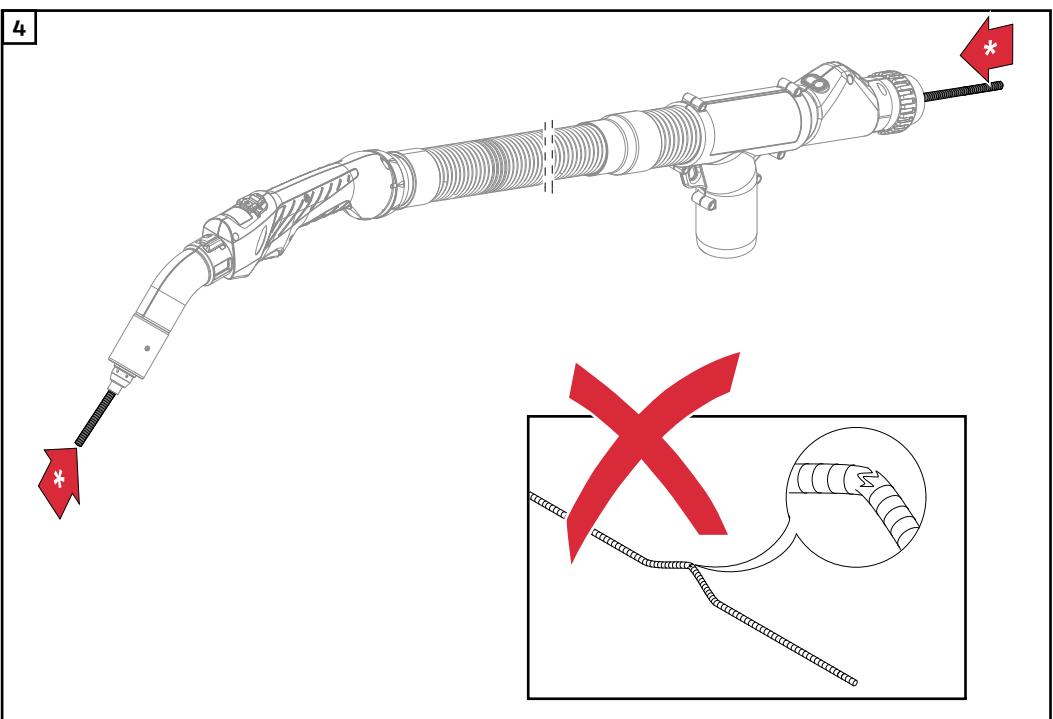

Bovden drôtu nasuňte do zváracieho horáka (\*možné je to z oboch strán) tak, aby vyčnieval vpred a vzadu zo zváracieho horáka, zaistite, aby sa bovden drôtu pritom nezalomil.

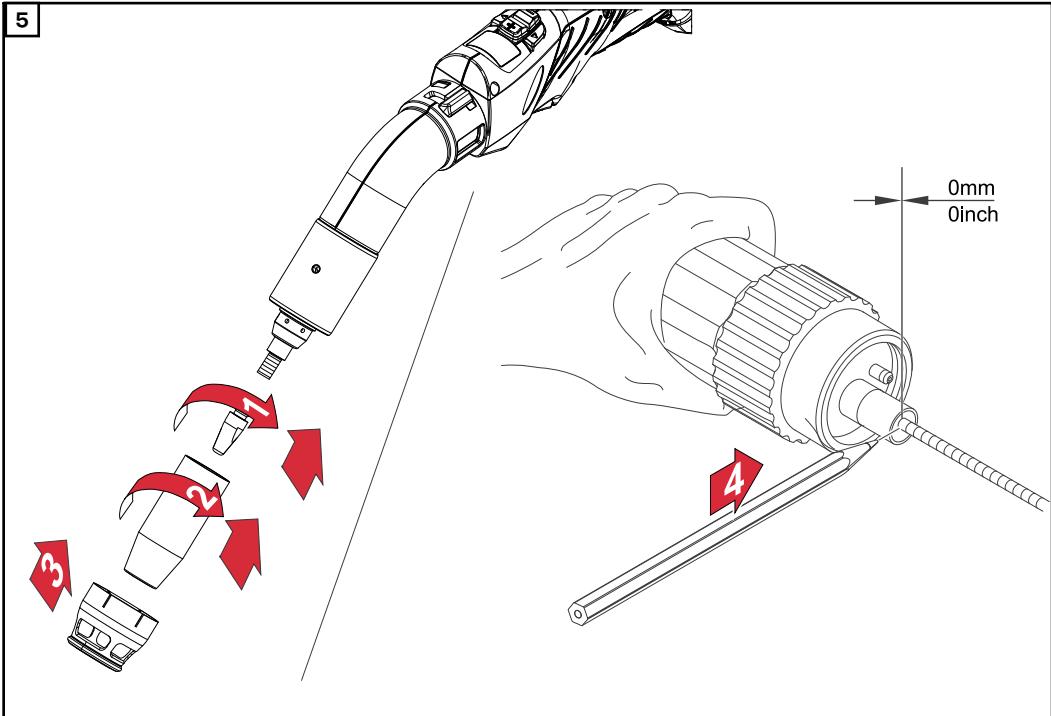


Bovden drôtu s kontaktnou špičkou posuňte späť do tela zváracieho horáka, namontujte kontaktnú špičku, plynovú hubicu a odsávaciu dýzu, označte bovden drôtu na konci zváracieho horáka.

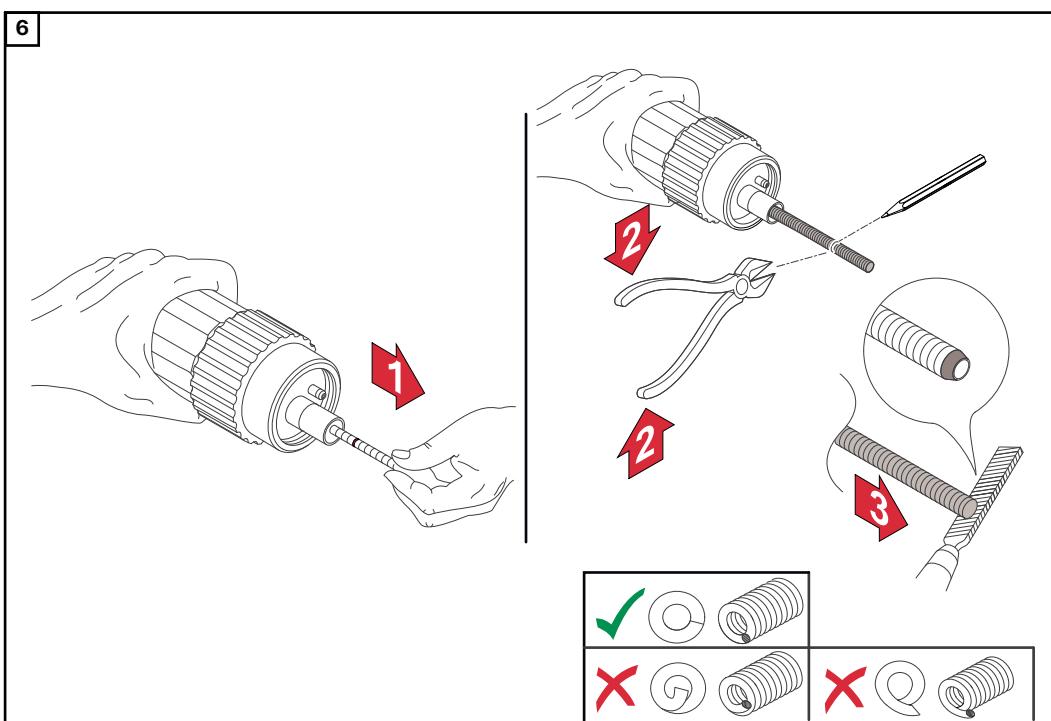

Vytiahnite bovden drôtu 10 cm (3,94 palca) zo zváracieho horáka, odrežte a zbabte výronkov, zaistite, aby do bovdenu drôtu nezasahoval žiadny výronok alebo z bovdenu drôtu nevyčnieval.

7

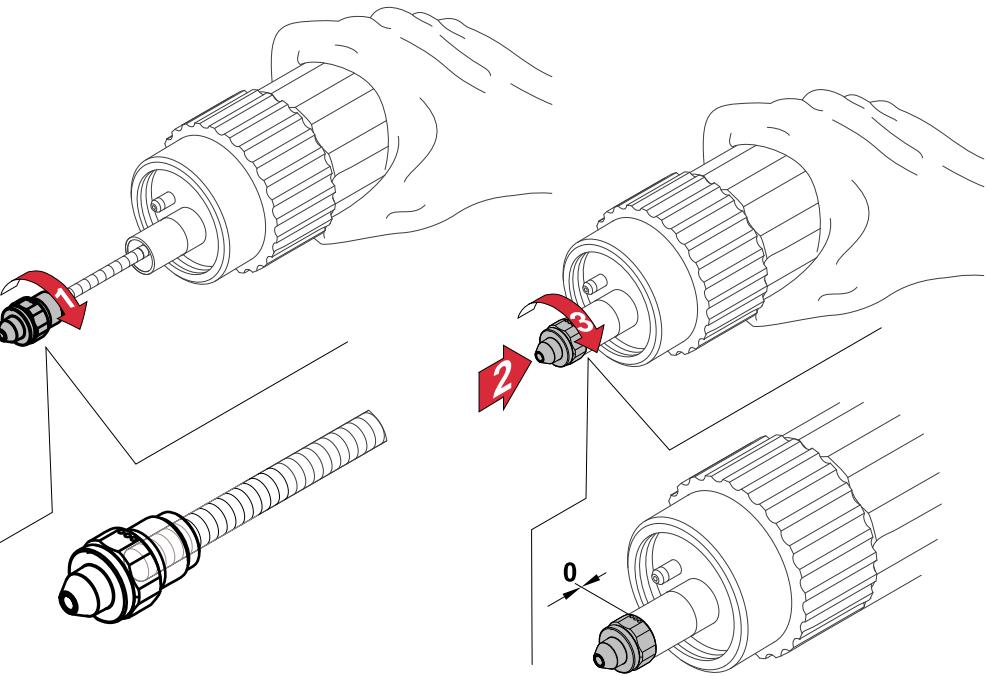

Uzáver naskrutkujte až na doraz na bovden drôtu, uzáver naskrutkujte do zváracieho horáka.

# Montáž bovdenu drôtu z plastu do zváracieho horáka s euro prípojkou


**Upozornenie  
k bovdenu drôtu  
pri plynom chla-  
dených zváracích  
horákoch**

## **UPOZORNENIE!**

**Riziko v dôsledku použitia nesprávnej vložky vedenia drôtu.**


Následkom môžu byť nesprávne zváracie vlastnosti.

- Ak sa pri plynom chladených zváracích horákoch namiesto bovdenu drôtu z ocele používa bovden drôtu z plastu vrátane vložky vedenia drôtu z bronzu, zmenšia sa údaje o výkone uvedené v technických údajoch zváracieho horáka o 30 %.
- Ak chcete plynom chladené zváracie horáky prevádzkovať s maximálnym výkonom, vymeňte 40 mm (1.575 in.) vložku vedenia drôtu za 320 mm (12.598 in.) vložku vedenia drôtu.

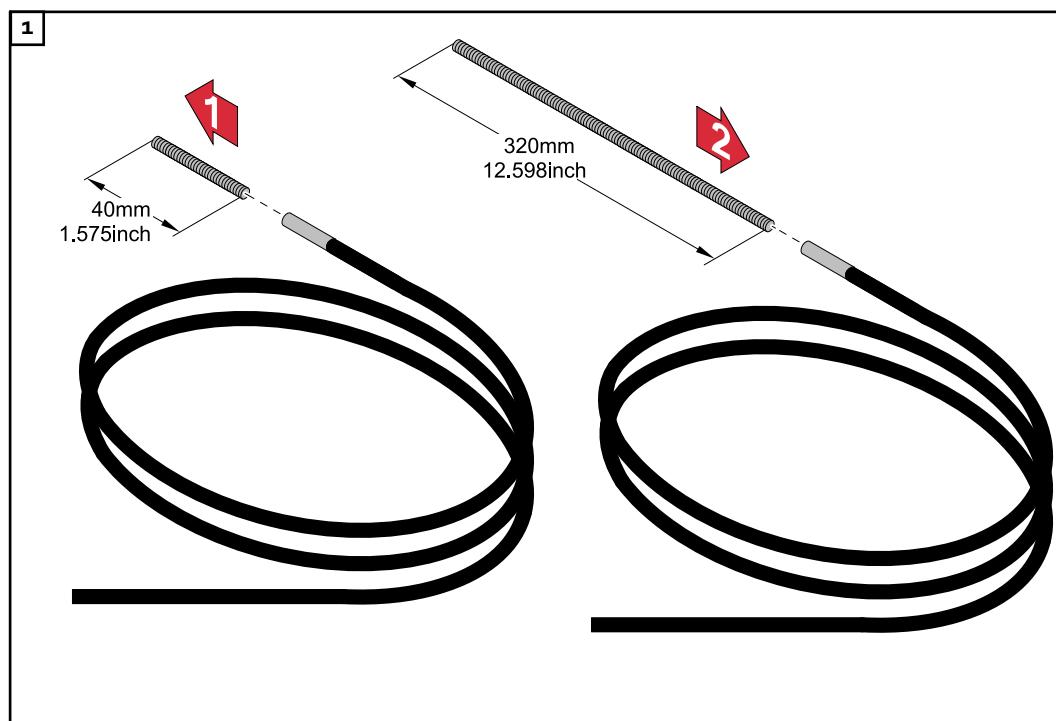


**Montáž bovdenu  
drôtu z plastu**

1

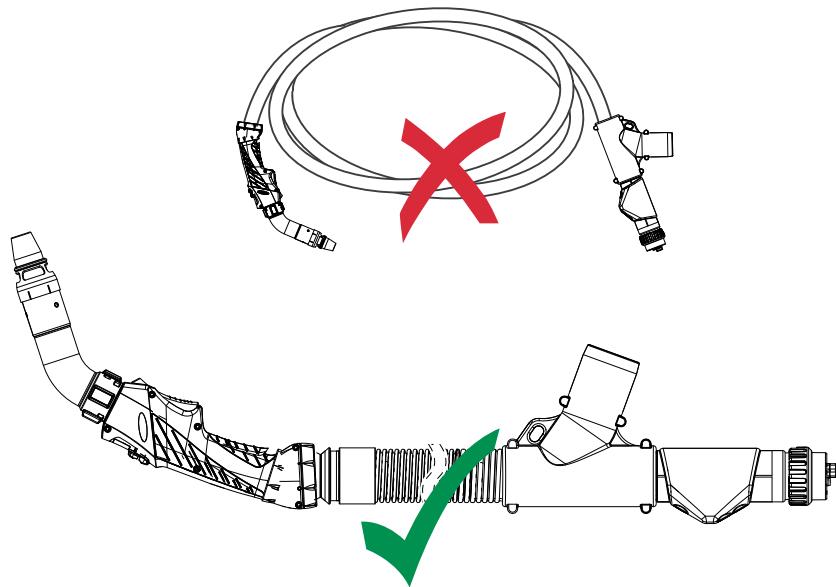


Položte zvárací horák rovno.


2

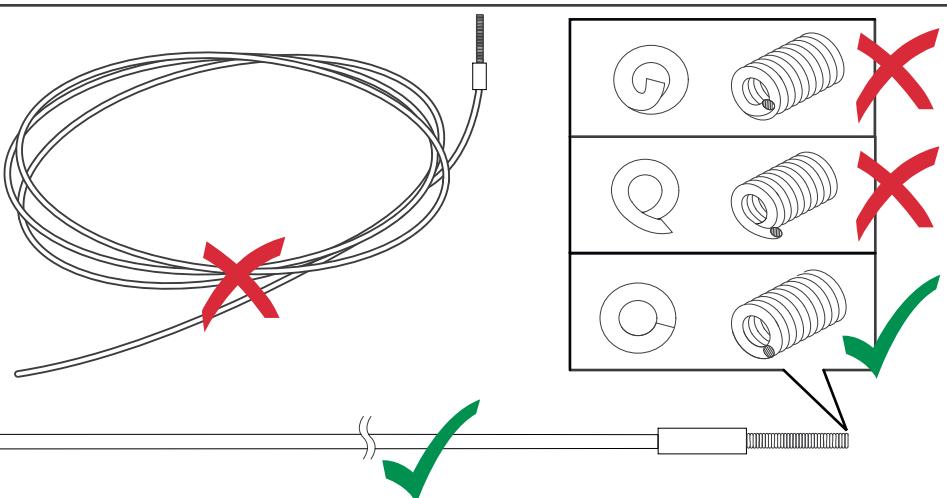


Položte bovden drôtu rovno, zabezpečte, aby do vložky vedenia drôtu nezasahoval žiadny výronok alebo z vložky vedenia drôtu nevyčnieval.

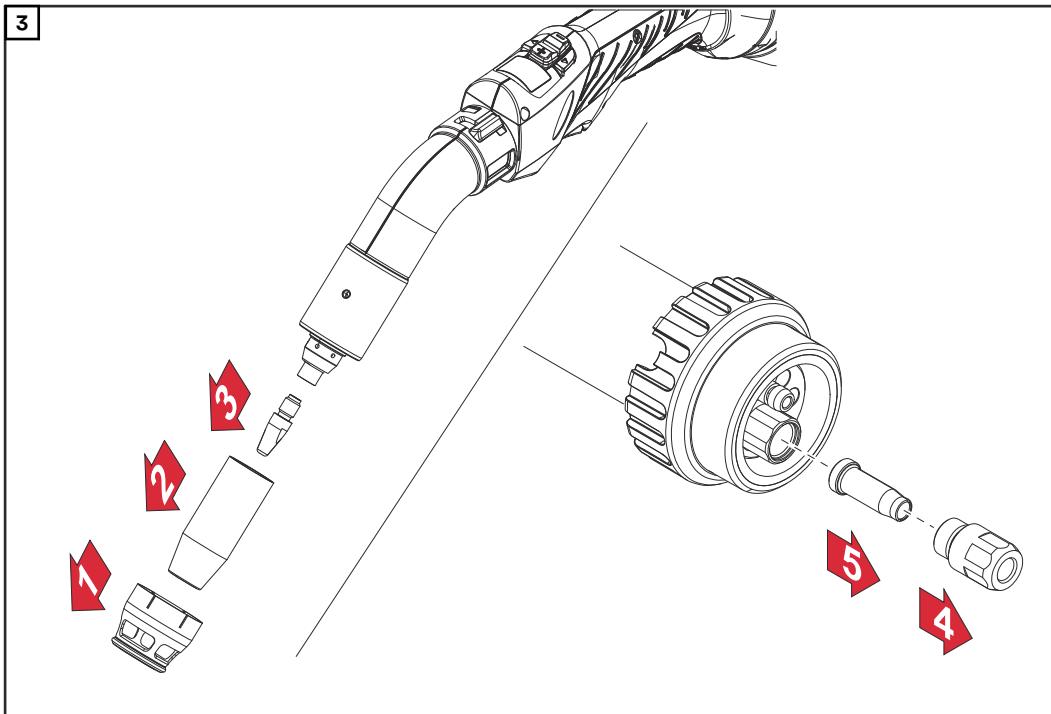

Ak sú odsávacia dýza, plynová hubica, kontaktná špička a uzáver euro prípojky už namontované, demontujte ich.

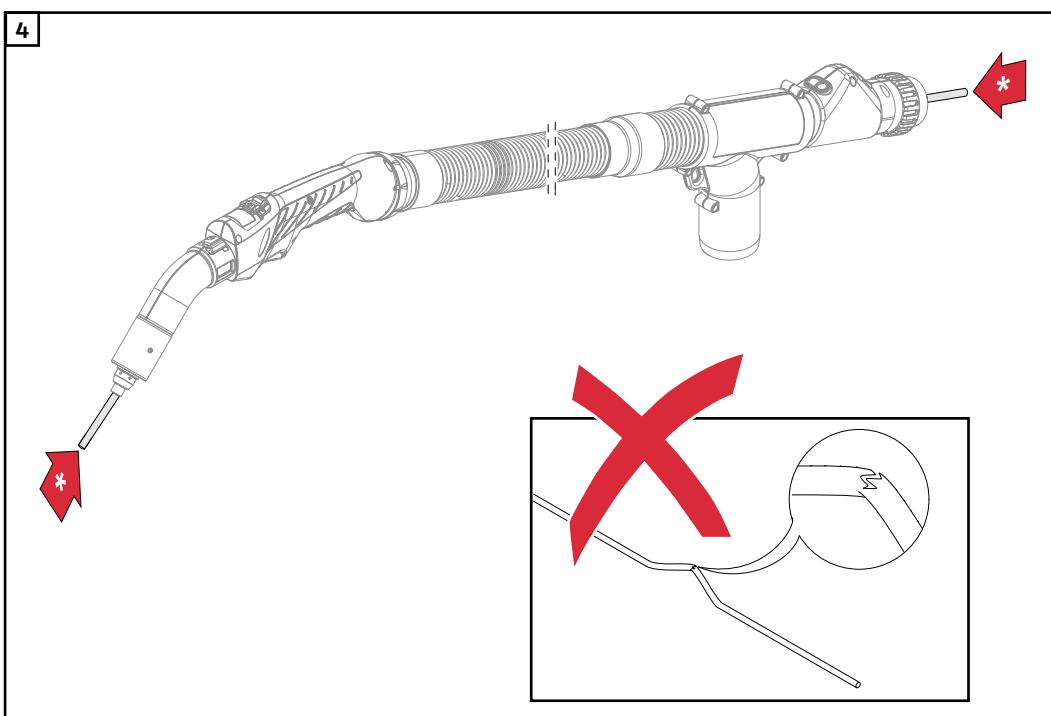

Bovden drôtu nasuňte do zváracieho horáka (\*možné je to z oboch strán) tak, aby vyčnieval vpedu a vzadu zo zváracieho horáka, zaistite, aby sa bovden drôtu pritom nezalomil.


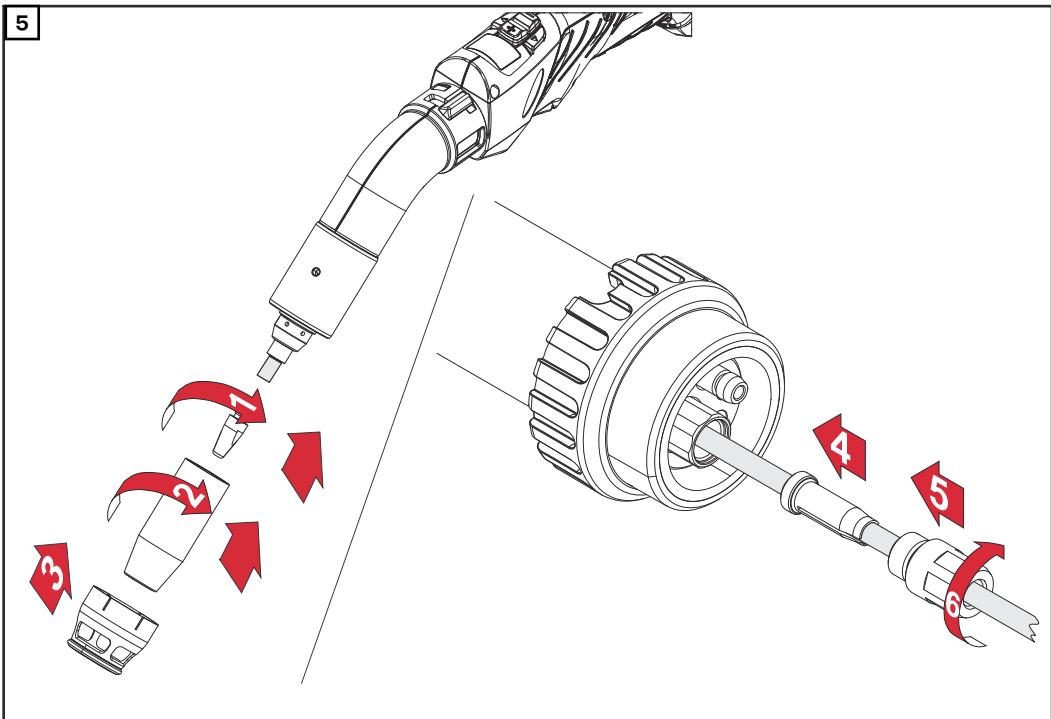


Bovden drôtu s kontaktnou špičkou posuňte späť do tela zváracieho horáka, namontujte kontaktnú špičku, plynovú hubicu a odsávaciu dýzu, zaskrutkujte bovden drôtu.


- 6** Pokyny na správne skrátenie bovdenu drôtu sú uvedené v dokumentácii pre používateľa použitého podávača drôtu/použitého prúdového zdroja.

# Pripojenie zváracieho horáka na zariadenia s prípojkou FSC


Pripojenie zváracieho horáka k prúdovému zdroju

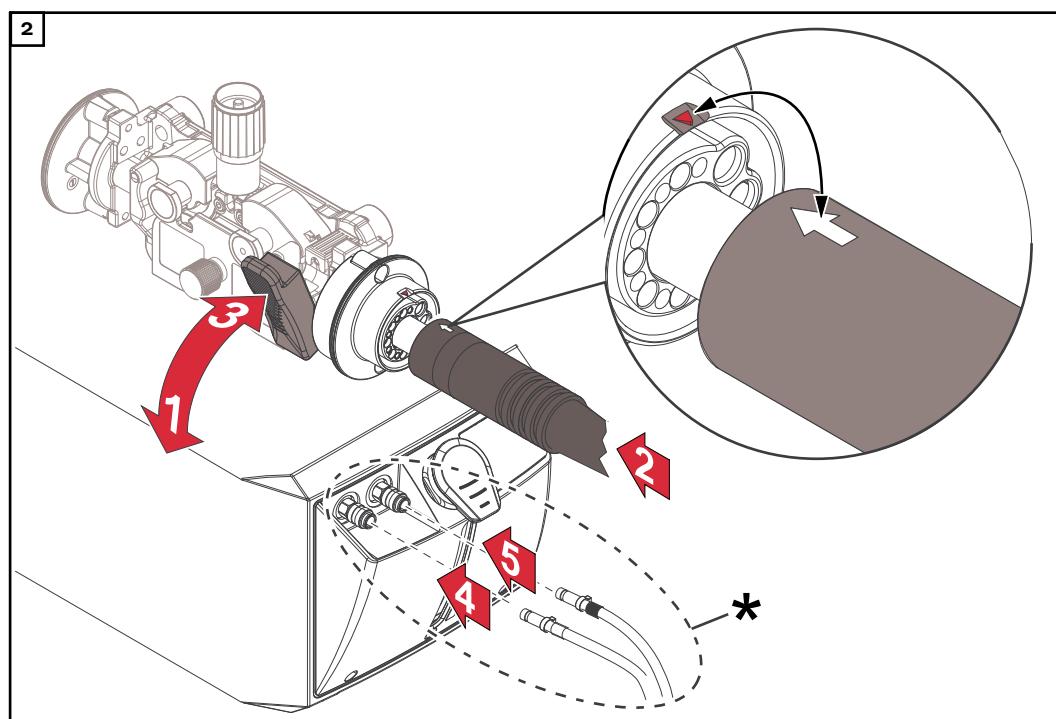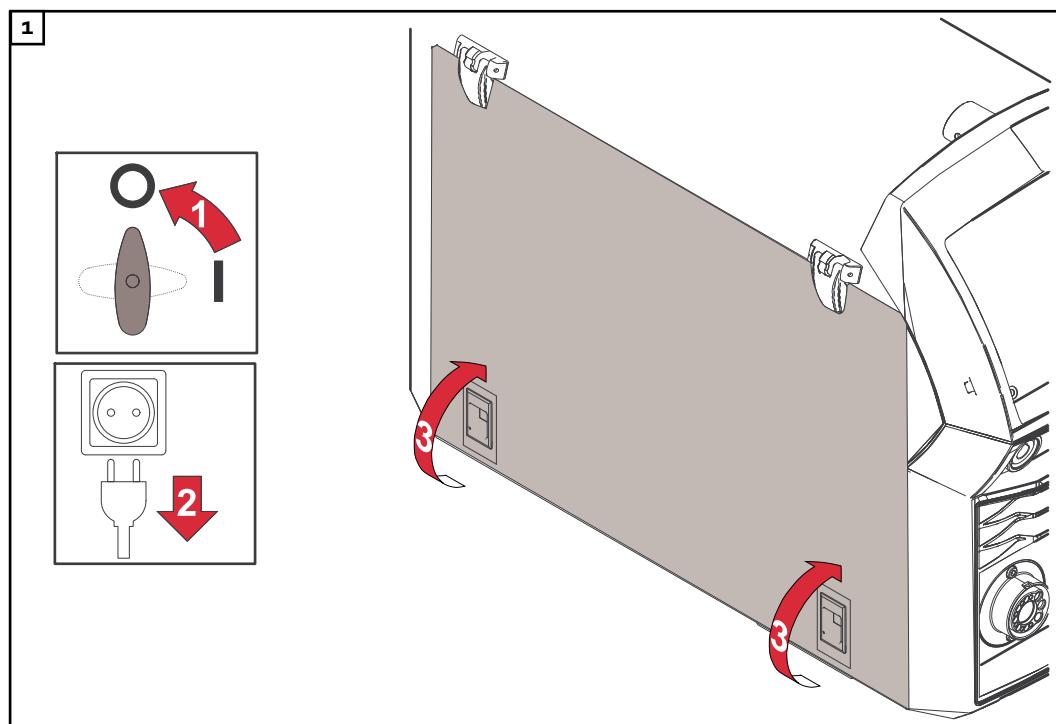

\* platí iba pre vodou chladený zvárací horák

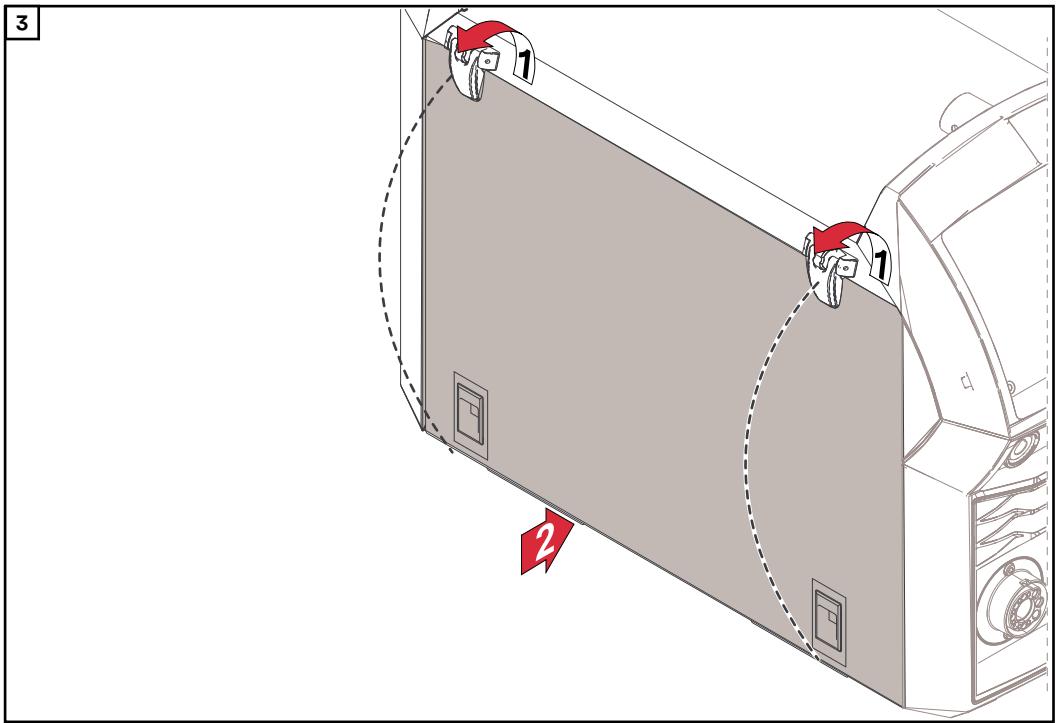


**Pripojenie zváračného horáka  
k podávaču drôtu**

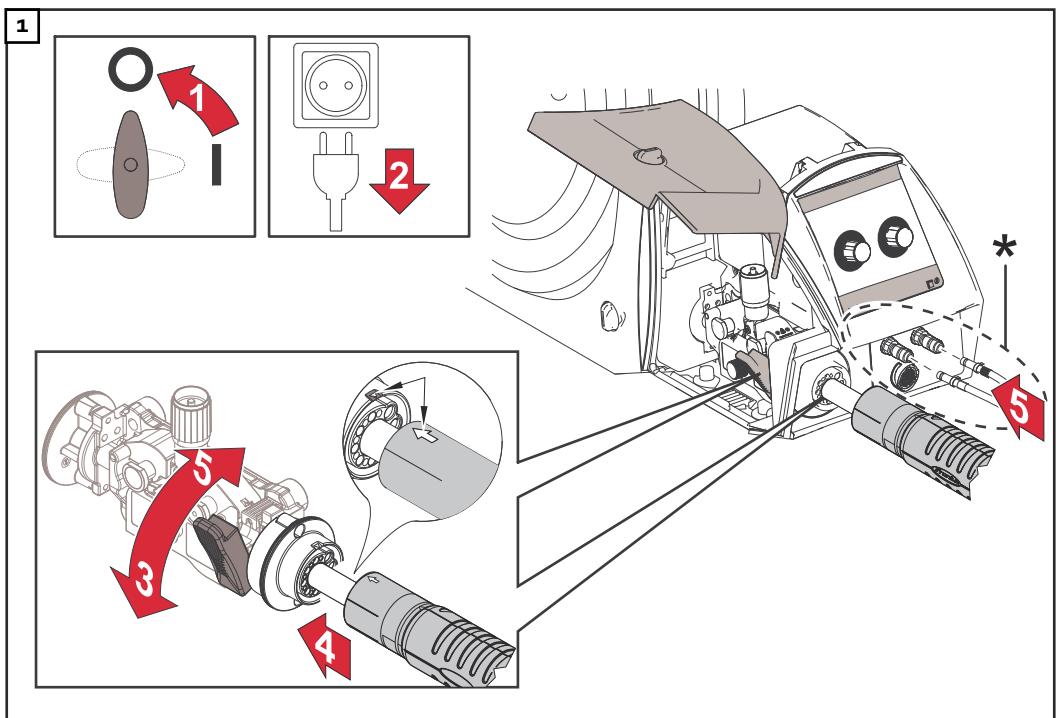

\* platí iba pre vodou chladený zvárací horák

# Pripojenie zváracieho horáka na zariadenia s euro prípojkou

Pripojenie zváracieho horáka

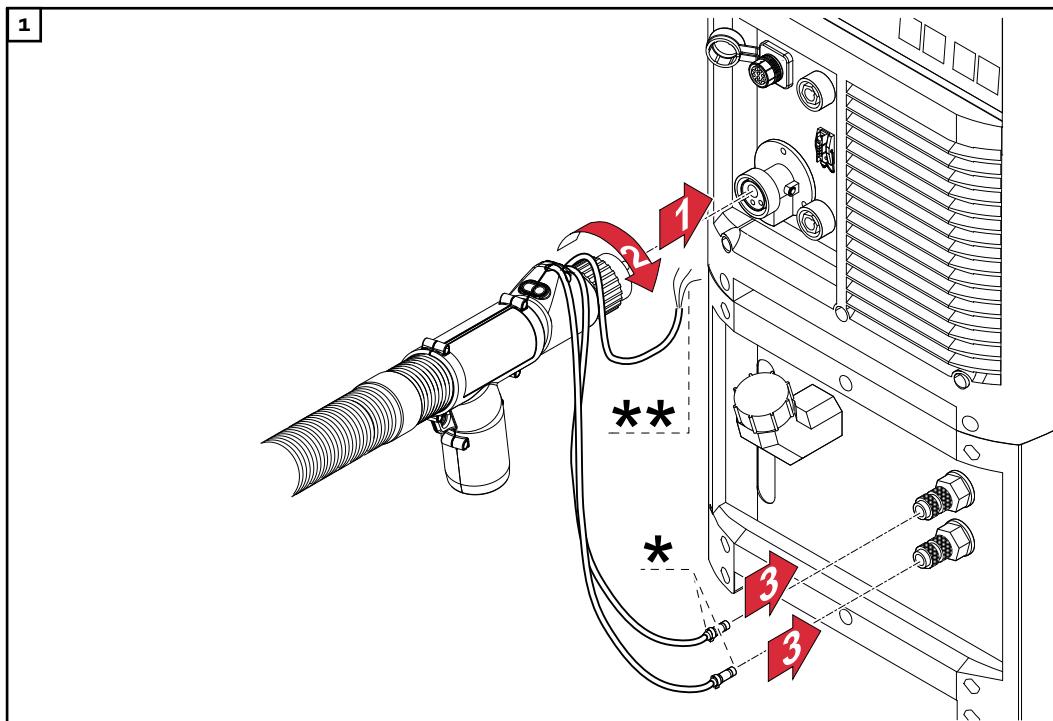


\* Platí iba pre vodou chladený zvárací horák, pripojenie zváracieho horáka na chladiace zariadenie.

\*\* Ovládacie vedenie musí byť u zákazníka vybavené požadovaným ovládacím konektorm. Za správnu realizáciu prác zodpovedá montér.

# Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie a zmeranie sacieho výkonu

## Pripojenie zváracieho horáka na odsávanie

Zvárací horák možno pripojiť aj na externý odsávací prístroj a aj na centrálne odsávanie. Pripájanie sa robí vždy rovnakým spôsobom.

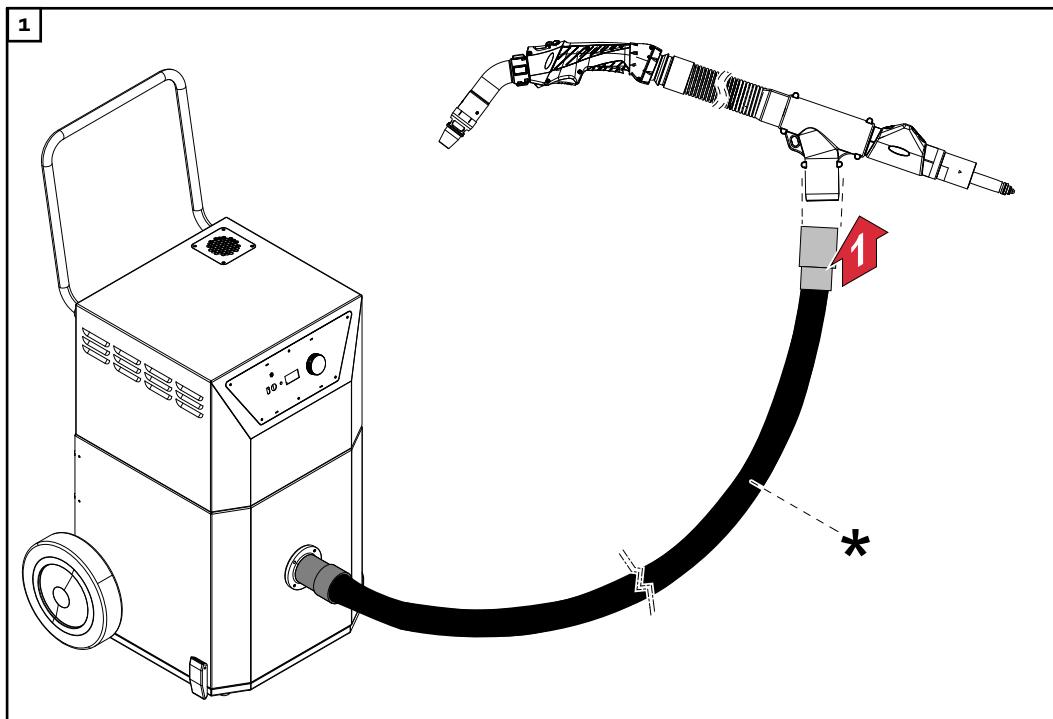

Pripojenie zváracieho horáka na externý odsávací prístroj

### \* Odporúčania pre odsávaciu hadicu:

- Používajte odsávacie hadice Fronius. Vyhotovenie a vlastnosti materiálu odsávacích hadíc Fronius garantujú maximálnu kompatibilitu a tesnosť.
- Zachovávajte čo najkratšiu odsávaciu hadicu, o čo kratšia je odsávacia hadica, o to menej energie musí odsávacie zariadenie vynaložiť na dosiahnutie požadovaných hodnôt odsávania (pre bližšie informácie o požadovaných hodnotách odsávania pozri odsek **Požiadavky na odsávanie** od strany **9** a technické údaje).


## Odsávací výkon (odsávaný objemový prietok) zmerajte pomocou zariadenia Exentometer.

Ako nameraná hodnota pre odsávací výkon zváracieho horáka slúži odsávaný objemový prietok. Odsávaný objemový prietok sa meria pomocou zariadenia Exentometer.

Zmeranie odsávacieho výkonu (odsávaný objemový prietok):


- 1** Zapnite odsávanie.
- 2** Prečítajte požadovaný odsávaný objemový prietok ( $Q_{v,n}$ ) – na výkonovom štítku zváracieho horáka – pozri tiež **Údaje o odsávaní na výkonovom štítku** na strane **11**) alebo v technických údajoch.
- 3** Zaistite, aby sa v zváracom horáku (vrátane hadicového vedenia) a v odsávacej hadici nenachádzali žiadne diery, trhliny alebo iné poškodenia.

- 4** Zaistite, aby externé nastavovacie zariadenia neskreslovali kontrolu odsávacieho výkonu (napríklad externý regulátor prúdu vzduchu – pozri odsek **Nastavenie odsávacieho výkonu externým regulátorom prúdu vzduchu** od strany **42**, ...).
- 5** Demontujte odsávaciu dýzu a pripojte regulátor prúdu vzduchu – pozri nižšie uvedený obrázok.

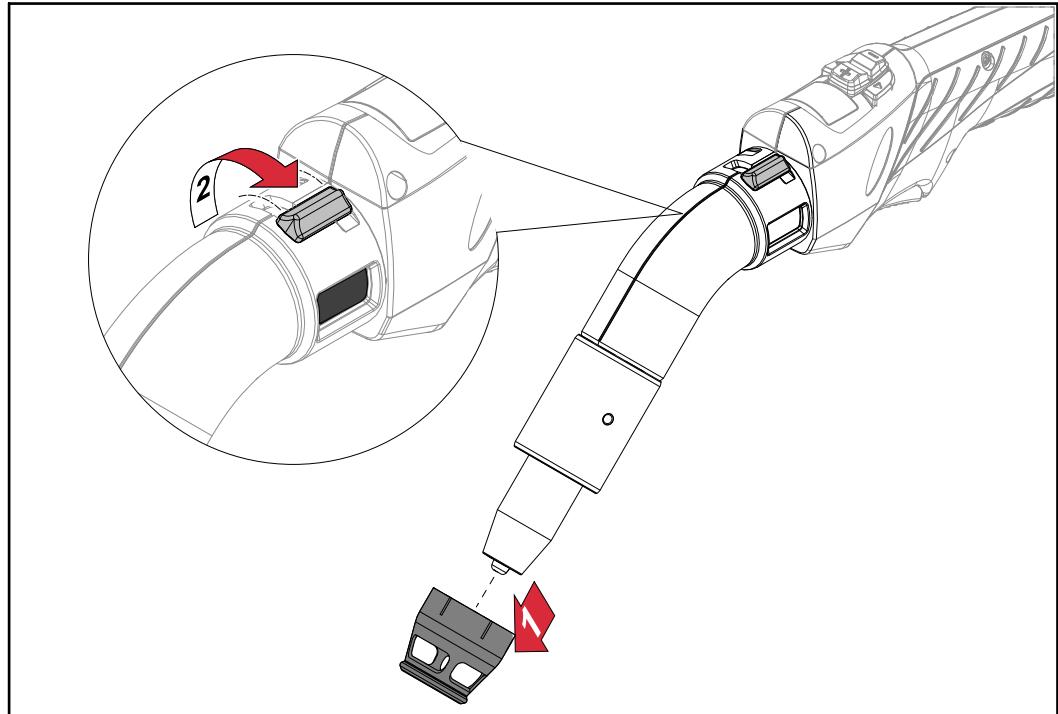

*Demontujte odsávaciu dýzu a pripojte regulátor prúdu vzduchu.*

- 6** Exentometer inštalujte vzpriamnený na pevný podklad (napríklad na pracovný stôl).
- 7** Nasuňte zvárací horák až nadoraz do zariadenia Exentometer.  
- Kedže odsávanie je už v chode, Exentometer okamžite ukazuje aktuálny odsávací výkon.
- 8** \* Zaistite, aby bol zvárací horák úplne zasunutý do zariadenia Exentometer a medzi zváracím horákom a zariadením Exentometer nemohol unikáť vzduch.  
- Tak je zaistené, že zobrazená hodnota odsávacieho výkonu nebude skreslená.

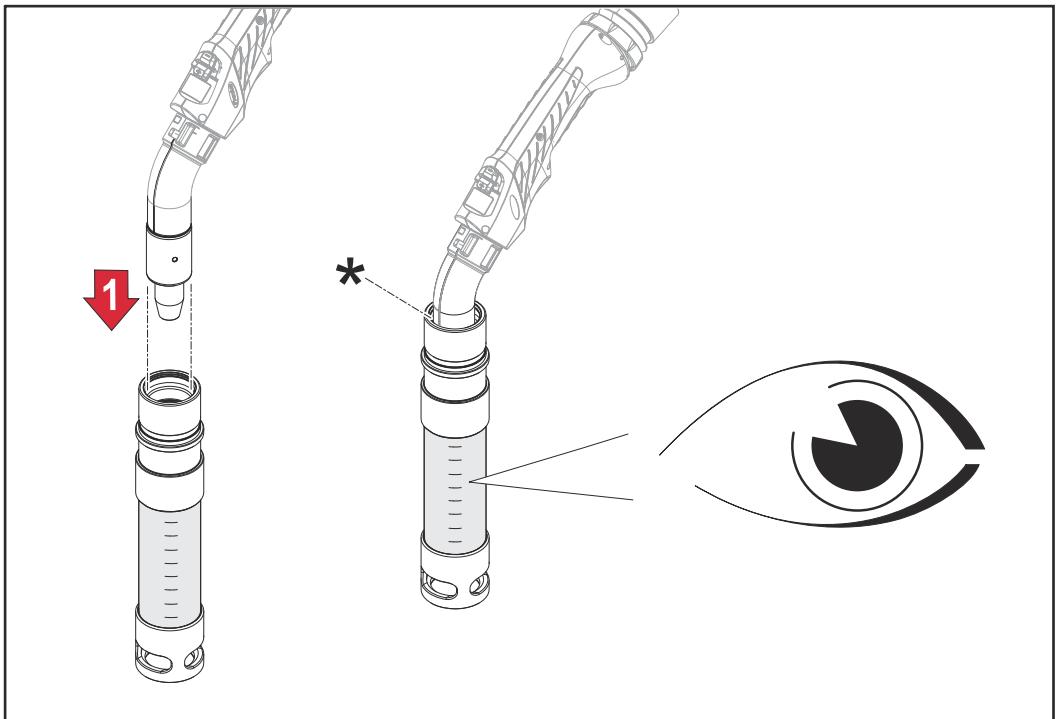

Nasunutie zváracieho horáka do zariadenia Exentometer


**9** Porovnajte nameraný odsávaný objemový prietok s požadovaným objemovým prietokom.

- Ak obidve hodnoty súhlasia, nie sú potrebné ďalšie opatrenia.
- Ak obidve hodnoty nesúhlasia, zvyšujte alebo znížujte výkon odsávania dovtedy, kým sa odsávaný objemový prietok nebude nachádzať v správnom rozsahu.
  - Pri príliš nízkej hodnote odsávaného objemového prietoku existuje riziko, že dym zo zvárania nebude dostatočne odsávaný.
  - Pri príliš vysokej hodnote odsávaného objemového prietoku existuje riziko, že sa bude nechcane odsávať zo zvaru ochranný plyn.

# Nastavenie odsávacieho výkonu

## Nastavenie odsávacieho výkonu na zváracom horáku


Na zníženie odsávacieho výkonu možno otvoriť regulátor prúdu vzduchu. Keď je regulátor prúdu vzduchu úplne otvorený, znižuje to odsávací výkon zváracieho horáka o 40 %.

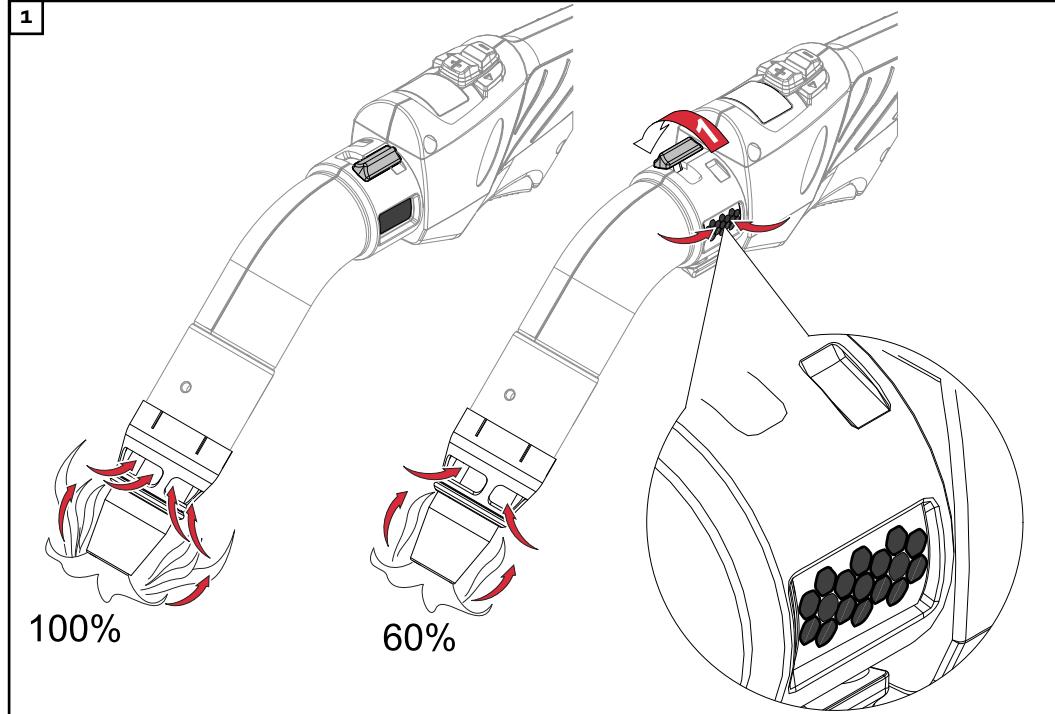

Vľavo: zatvorený regulátor prúdu vzduchu = odsávací výkon 100 %, vpravo: otvorený regulátor prúdu vzduchu = odsávací výkon 60 %:


### Príklady použitia regulátora prúdu vzduchu:

- Pri zváraní v rohoch alebo kútových zvarov existuje možnosť, že dym zo zvárania bude optimálne odsávaný aj so zníženým odsávacím výkonom.
- Príliš vysoký odsávací výkon by v tomto prípade pravdepodobne viedol k nechcenému odsávaniu ochranného plynu.
- V tomto prípade sa odporúča otvoriť regulátor prúdu vzduchu, a tým redukovať odsávací výkon.

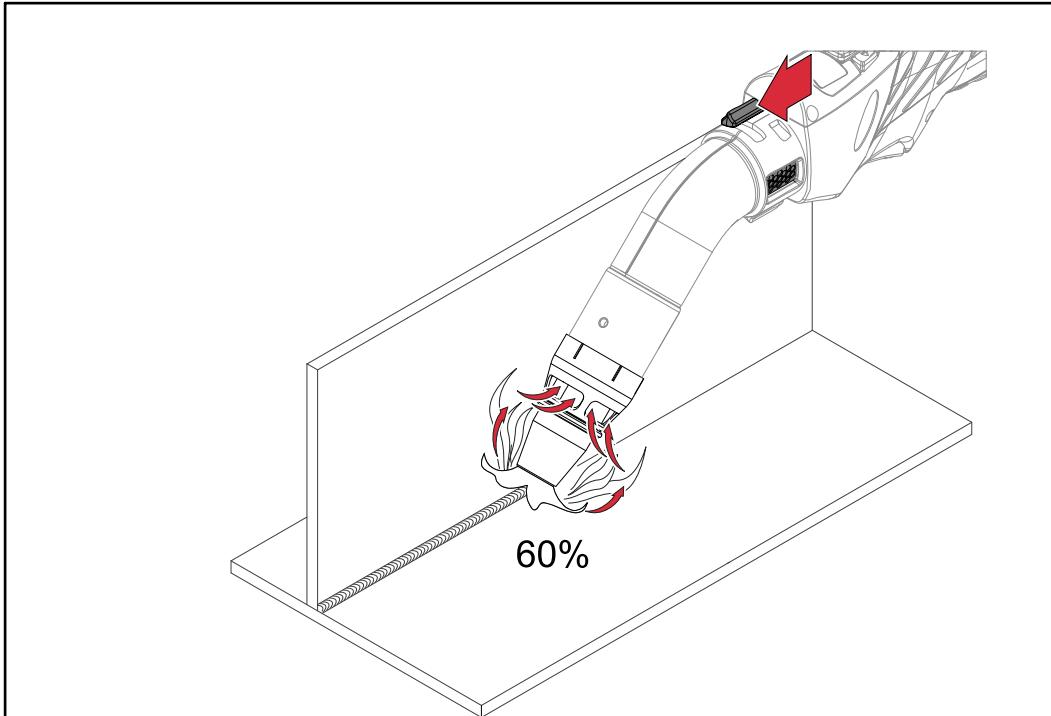

Zváranie kútového zvaru, otvorený regulátor prúdu vzduchu = znižený odsávací výkon

Pri zváraní na otvorených plochách (napríklad zvary I) môže byť potrebné zatvoriť regulátor prúdu vzduchu, a tým využiť maximálny odsávací výkon. Tak sa dym zo zvárania odsáva najlepším možným spôsobom.

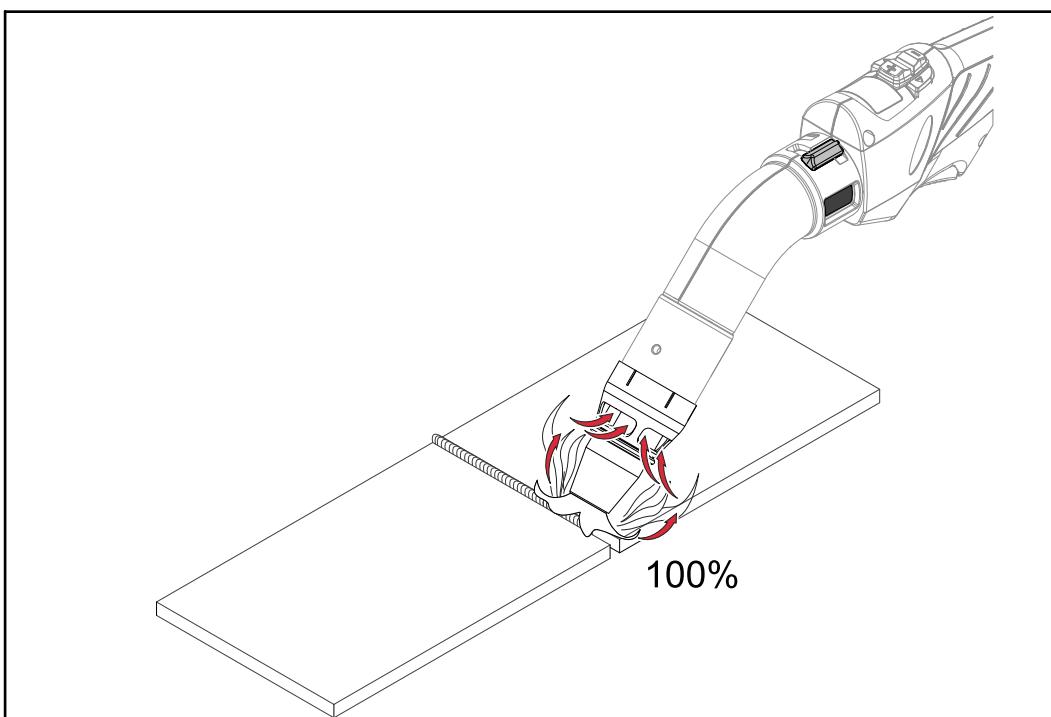

Zváranie zvaru I, zatvorený regulátor prúdu vzduchu = maximálny odsávací výkon



### NEBEZPEČENSTVO!

#### **Nebezpečenstvo v dôsledku kontaktu s toxickej dymom zo zvárania.**


Následkom môžu byť vážne poranenia osôb.

- ▶ Nezávisle od príslušnej zváračskej úlohy je potrebné vždy zabezpečiť, aby sa odsával všetok dym zo zvárania.

## Nastavenie odsávacieho výkonu externým regulátorm prúdu vzduchu

Predovšetkým pri centrálnych odsávacích zariadeniach sa môže požadovať manuálne nastaviť odsávací výkon externým regulátorm prúdu vzduchu, ktorý možno kúpiť ako doplnkovú výbavu.

- Úplným otvorením externého regulátora prúdu vzduchu zostane prúd vzduchu takmer nezmenený.
- Úplným zatvorením externého regulátora prúdu vzduchu sa prúd vzduchu zredukuje na minimálnu mieru.

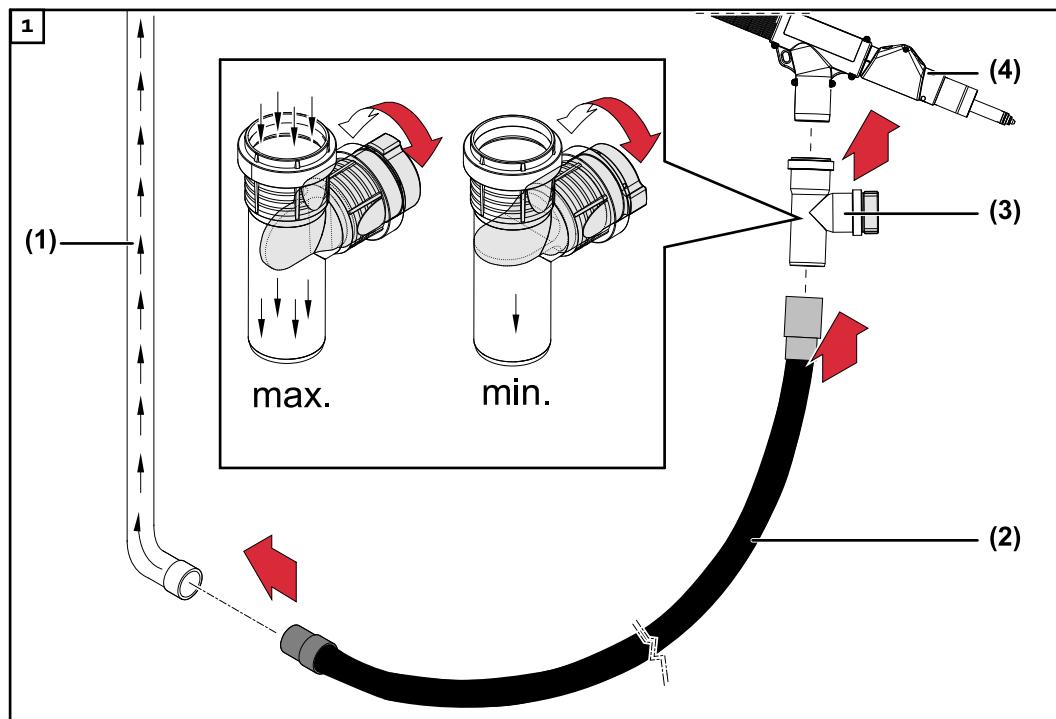

(1) centrálne odsávanie, (2) odsávacia hadica, (3) externý regulátor prúdu vzduchu, (4) zvárací horák

- 2** Po nastavení prúdu vzduchu vždy zmerajte odsávací výkon zváracieho horáka  
– pozri k tomu odsek **Odsávací výkon (odsávaný objemový prietok) zmerajte pomocou zariadenia Exentometer**. od strany **37**.

# **Diagnostika chýb, odstránenie chýb, údržba**



# Diagnostika chýb, odstránenie chýb

SK

## Diagnostika chýb, odstránenie chýb

### Pórovitosť zvarového spoja

- Príčina: prílišné odsávanie  
Riešenie: Znížte odsávanie.

### príslabé odsávanie

- Príčina: diery v odsávacej hadici  
Riešenie: Vymeňte odsávaciu hadicu.

- Príčina: zanesený filter odsávacieho zariadenia  
Riešenie: Vymeňte filter odsávacieho zariadenia za nový.

- Príčina: priechody vzduchu upchaté na inom mieste  
Riešenie: Odstráňte upchatia.

- Príčina: príliš slabý odsávací výkon odsávacieho zariadenia  
Riešenie: Použite odsávacie zariadenie s vyšším odsávacím výkonom.

### Žiadен zvárací prúd

Sietový spínač prúdového zdroja zapnutý, indikácie na prúdovom zdroji svietia, ochranný plyn je prítomný

- Príčina: Chybná prípojka uzemnenia  
Odstránenie: Prípojku uzemnenia vytvorte v súlade s predpismi

- Príčina: Prerušený prúdový kábel vo zváracom horáku  
Odstránenie: Zvárací horák vymeňte

### Žiadен ochranný plyn

Všetky ostatné funkcie sú prítomné

- Príčina: Prázdná plynová fľaša  
Odstránenie: Vymeňte plynovú fľašu

- Príčina: Chybný redukčný ventil plynu  
Odstránenie: Vymeňte redukčný ventil plynu

- Príčina: Plynová hadica nie je namontovaná, je zalomená alebo poškodená  
Odstránenie: Namontujte plynovú hadicu, uložte ju priamo. Chybnú plynovú hadicu vymeňte.

- Príčina: Chybný zvárací horák  
Odstránenie: Zvárací horák vymeňte

- Príčina: Chybný elektromagnetický ventil plynu  
Odstránenie: Upovedomte servisnú službu (nechajte vymeniť elektromagnetický ventil plynu)

---

**Po stlačení tlačidla horáka zariadenie nefunguje**

Sietový spínač prúdového zdroja zapnutý, indikácie na prúdovom zdroji svietia

Príčina: FSC („Fronius System Connector“ – centrálna prípojka) nie je zasunuté až nadoraz

Odstránenie: FSC zasuňte až nadoraz

Príčina: Chybný zvárací horák alebo ovládacie vedenie zváracieho horáka

Odstránenie: Zvárací horák vymeňte

Príčina: Spojovacie hadicové vedenie nie je správne pripojené alebo je chybné

Odstránenie: Spojovacie hadicové vedenie správne pripojte.  
Chybné spojovacie hadicové vedenie vymeňte.

Príčina: Chybný prúdový zdroj

Odstránenie: Upovedomte servisnú službu

**Zlé zváracie vlastnosti**

- Príčina:** Chybné zváracie parametre  
**Riešenie:** Skorigujte nastavenia
- Príčina:** Zlé uzemňovacie spojenie  
**Riešenie:** Vytvorte dobrý kontakt k zvarencu
- Príčina:** Žiadny ochranný plyn alebo príliš málo ochranného plynu  
**Riešenie:** Skontrolujte redukčný ventil, plynovú hadicu, elektromagnetický ventil plynu a prípojku plynu na zváracom horáku. Pri plynom chladených zváracích horákoch prekontrolujte utesnenie plynu, použite vhodný bowden drôtu.
- Príčina:** Zvárací horák netesní  
**Riešenie:** Zvárací horák vymeňte
- Príčina:** Chybná alebo vybrúsená kontaktná špička  
**Riešenie:** Vymeňte kontaktnú špičku
- Príčina:** Chybné legovanie drôtu alebo chybný priemer drôtu  
**Riešenie:** Skontrolujte vloženú cievku drôtu/drôtenú cievku
- Príčina:** Chybné legovanie drôtu alebo chybný priemer drôtu  
**Riešenie:** Skontrolujte zvárateľnosť základného materiálu
- Príčina:** Ochranný plyn nie je vhodný na legovanie drôtu  
**Riešenie:** Použite správny ochranný plyn
- Príčina:** Nepriaznivé zváracie podmienky: Znečistený ochranný plyn (vlhkosť, vzduch), nedostatočné odtienenie plynom (tavný kúpeľ „sa varí“, prievar), nečistoty vo zvarenci (hrdza, lak, tuk)  
**Riešenie:** Optimalizujte zváracie podmienky
- Príčina:** Ochranný plyn vytieká z upínacej vsuvky  
**Riešenie:** Použite správnu upínaciu vsuvku
- Príčina:** Poškodená tesniaca podložka upínacej vsuvky, ochranný plyn vytieká z upínacej vsuvky  
**Riešenie:** Vymeňte upínaciu vsuvku, aby ste zaistili plynotesnosť
- Príčina:** Rozstreky pri zváraní v plynovej dýze  
**Riešenie:** Odstráňte rozstreky pri zváraní
- Príčina:** Vírenie na základe príliš vysokého množstva ochranného plynu  
**Riešenie:** Znížte množstvo ochranného plynu, odporúča sa:  
 $množstvo\ ochranného\ plynu\ (l/min) = priemer\ drôtu\ (mm) \times 10$   
(napr. 16 l/min pre drôtového elektródu 1,6 mm)
- Príčina:** Príliš veľký odstup medzi zváracím horákom a zvarencom  
**Riešenie:** Znížte odstup medzi zváracím horákom a zvarencom (cca 10 – 15 mm/0,39 – 0,59 in.)
- Príčina:** Príliš veľký uhol priloženia zváracieho horáka

Riešenie:	Zmenšite uhol priloženia zváracieho horáka
Príčina:	Komponenty podávania drôtu nie sú vhodné pre priemer drôtovej elektródy/materiál drôtovej elektródy
Riešenie:	Nasadte správne komponenty podávania drôtu
<b>Nesprávna preprava drôtu</b>	
Príčina:	V závislosti od systému, brzdy v podávači drôtu alebo v prúdovom zdroji sú nastavené na príliš pevne
Riešenie:	Brzdu trocha povoľte
Príčina:	Otvor kontaktnej špičky je príliš tesný
Riešenie:	Vymeňte kontaktnú špičku
Príčina:	Chybný bovden drôtu alebo vodiaca vložka drôtu
Riešenie:	Bovden drôtu a vodiacu vložku drôtu prekontrolujte ohľadne zalomení, znečistenia atď. Chybný bovden drôtu alebo chybnú vodiacu vložku drôtu vymenťte.
Príčina:	Posuvné kladky nie sú vhodné pre použitú drôtovú elektródu
Riešenie:	Použite vhodné posuvové kladky
Príčina:	Chybný prítlač posuvových kladiek
Riešenie:	Optimalizujte prítlač
Príčina:	Posuvové kladky sú znečistené alebo poškodené
Riešenie:	Posuvové kladky vyčistite alebo vymenťte
Príčina:	Bovden drôtu bol chybne zasunutý alebo je zalomený
Riešenie:	Vymenťte bovden drôtu
Príčina:	Bovden drôtu je po skrátení príliš krátky
Riešenie:	Bovden drôtu vymenťte a novú vodiacu vložku drôtu skráťte na správnu dĺžku
Príčina:	Oder drôtovej elektródy v dôsledku príliš silného prítlaču na posuvových kladkách
Riešenie:	Znížte prítlač na posuvových kladkách
Príčina:	Drôtová elektróda je znečistená alebo zhrdzavená
Riešenie:	Použite kvalitnú drôtovú elektródu bez znečistení.
Príčina:	Pri bovdenoch drôtu z ocele: používanie bovdenu drôtu bez poťahovej vrstvy
Riešenie:	Použite bovden drôtu s poťahovou vrstvou
Príčina:	Deformovaná upínacia vsuvka (oválna, obložená) v oblasti vstu-pu a výstupu drôtu, ochranný plyn vytieká z upínacej vsuvky
Riešenie:	Vymenťte upínaciu vsuvku, aby ste zaistili plynootenosť

**Plynová dýza je príliš zohriata**

- Príčina: Žiadne odvádzanie tepla na základe príliš voľného usadenia plynovej dýzy
- Odstránenie: Plynovú dýzu utiahnite až nadoraz

**Zvárací horák je príliš zohriaty**

- Príčina: Iba pri zváracích horákoch Multilock: Uvoľnite prevlečnú maticu tela zváracieho horáka.
- Odstránenie: Pritiahnite prevlečnú maticu
- Príčina: Zvárací horák bol prevádzkovaný nad hodnotou maximálneho zváracieho prúdu
- Odstránenie: Znížte zvárací výkon alebo použite výkonnejší zvárací horák
- Príčina: Príliš slabo nadimenzovaný zvárací horák
- Odstránenie: Rešpektujte dobu zapnutia a medzné zaťaženia
- Príčina: Iba pri vodou chladených zariadeniach: Príliš malý prietok chladiaceho média
- Odstránenie: Prekontrolujte výšku hladiny chladiaceho média, prietokové množstvo chladiaceho média, znečistenie chladiaceho média, uloženie hadicového vedenia atď.
- Príčina: Špička zváracieho horáka je príliš blízko pri elektrickom oblúku
- Odstránenie: Zväčšite dĺžku vysunutia

**krátká životnosť kontaktnej špičky**

- Príčina: nevhodné posuvové kladky
- Riešenie: Použite vhodné posuvové kladky.
- Príčina: oder drôtovej elektródy v dôsledku príliš silného prítlaču na posuvových kladkách
- Riešenie: Znížte prítlač na posuvových kladkách.
- Príčina: znečistená/zhrdzavená drôtová elektróda
- Riešenie: Použite kvalitnú drôtovú elektródu bez znečistení.
- Príčina: drôtová elektróda bez poťahovej vrstvy
- Riešenie: Použite drôtovú elektródu s vhodnou poťahovou vrstvou.
- Príčina: chybné nadimenzovanie kontaktnej špičky
- Riešenie: Určite správne rozmerы kontaktnej špičky.
- Príčina: vysoký zaťažovateľ zváracieho horáka
- Riešenie: Znížte zaťažovateľ alebo použite výkonnejší zvárací horák.
- Príčina: prehriata kontaktná špička V dôsledku privoľného dosadnutia kontaktnej špičky sa neodvádza teplo.
- Riešenie: Pevne utiahnite kontaktnú špičku.

**UPOZORNENIE!**

**Pri aplikáciách s CrNi môže v dôsledku vlastností povrchu drôtovej elektródy CrNi dochádzať k zvýšenému opotrebeniu kontaktnej špičky.**

---

### **Chybná funkcia tlačidla horáka**


- Príčina: Chybné zástrčkové spojenia medzi zváracím horákom a prúdovým zdrojom
- Odstránenie: Zástrčkové spojenia vytvorte v súlade s predpismi / prúdový zdroj alebo zvárací horák odovzdajte do servisu
- Príčina: Nečistoty medzi tlačidlom horáka a krytom tlačidla horáka
- Odstránenie: Odstráňte nečistoty
- Príčina: Ovládacie vedenie je chybné
- Odstránenie: Upovedomte servisnú službu
- 

### **Pórovitost zvarového šva**

- Príčina: Tvorba rozstrekov v plynovej dýze, následkom toho nedostatočná plynová ochrana zvarového šva
- Odstránenie: Odstráňte rozstreky pri zváraní
- Príčina: Diery v plynovej hadici alebo nepresné napojenie plynovej hadice
- Odstránenie: Vymeňte plynovú hadicu
- Príčina: O-krúžok na centrálnej prípojke je prerezaný alebo chybný
- Odstránenie: Vymeňte O-krúžok
- Príčina: Vlhkosť/kondenzát v potrubí plynu
- Odstránenie: Vysušte potrubie plynu
- Príčina: Príliš vysoký alebo príliš nízky predfuk plynu
- Odstránenie: Skorigujte predfuk plynu
- Príčina: Nedostatočné množstvo plynu na začiatku zvárania alebo na konci zvárania
- Odstránenie: Zvýšte predfuk plynu a doprúdenie plynu
- Príčina: Hrdzavá drôtová elektróda alebo zlá kvalita tejto elektródy
- Odstránenie: Použite kvalitnú drôtovú elektródu bez nečistôt
- Príčina: Platí pre plynom chladené zváracie horáky: Únik plynu pri neizolovaných bowdenoch drôtu
- Odstránenie: Pri plynom chladených zváracích horákoch používajte len izolované bowdeny drôtu
- Príčina: Bolo použité príliš veľa separačného prostriedku
- Odstránenie: Prebytočný separačný prostriedok odstráňte / naneste menej separačného prostriedku
-

# Údržba


Zistite chybné spotrebne diely.

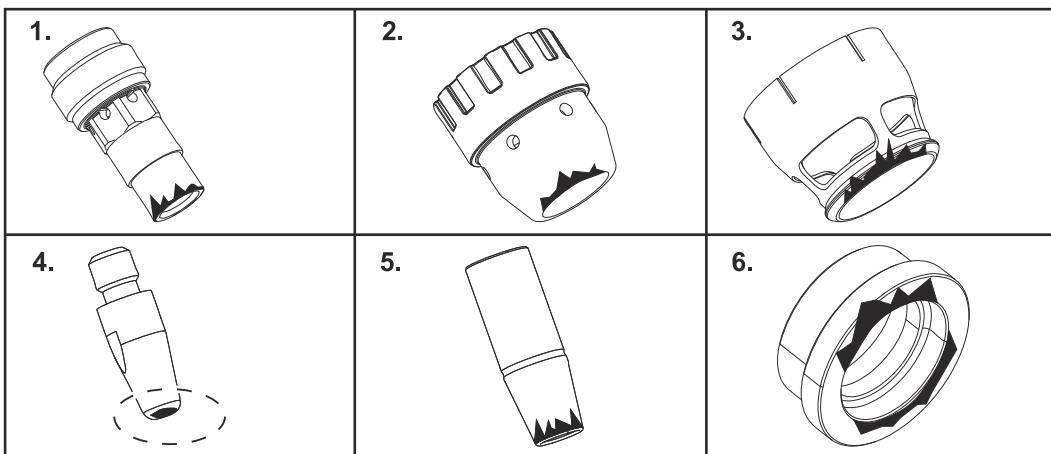


1. Sedlo dýzy
  - spálené vonkajšie hrany, vrúbky
  - silno polepené rozstrekmi pri zváraní
2. Ochrana proti rozstrekom (len pri vodou chladených zváracích horákok)
  - spálené vonkajšie hrany, vrúbky
3. Odsávacia dýza
  - spálené vonkajšie hrany, vrúbky
4. Kontaktná špička
  - vybrúsené (oválne) otvory – vstup a výstup drôtu
  - silno polepené rozstrekmi pri zváraní
  - závar na hrote kontaktnej špičky
5. Plynová hubica
  - silno polepené rozstrekmi pri zváraní
  - spálené vonkajšie hrany
  - Vrúbky
6. Izolačné diely
  - spálené vonkajšie hrany, vrúbky

**Údržba na začiatku každého pracovného dňa**

**Kontrola odsávacej dýzy a výmena v prípade poškodenia:**

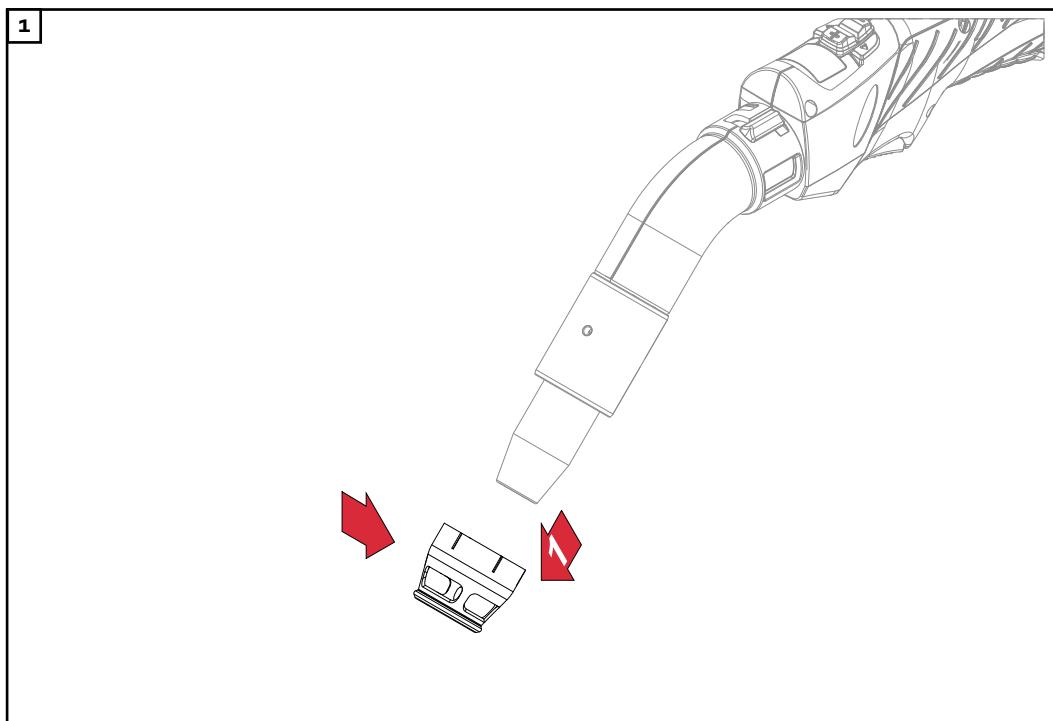

**Plynovú hubicu, kontaktnú špičku, ochranu proti rozstrekom (len pri vodou chladených zváracích horákov), sedlo dýzy a izolované diely zbavte rozstreku po zváraní, skontrolujte poškodenie a poškodené diely vymeňte:**

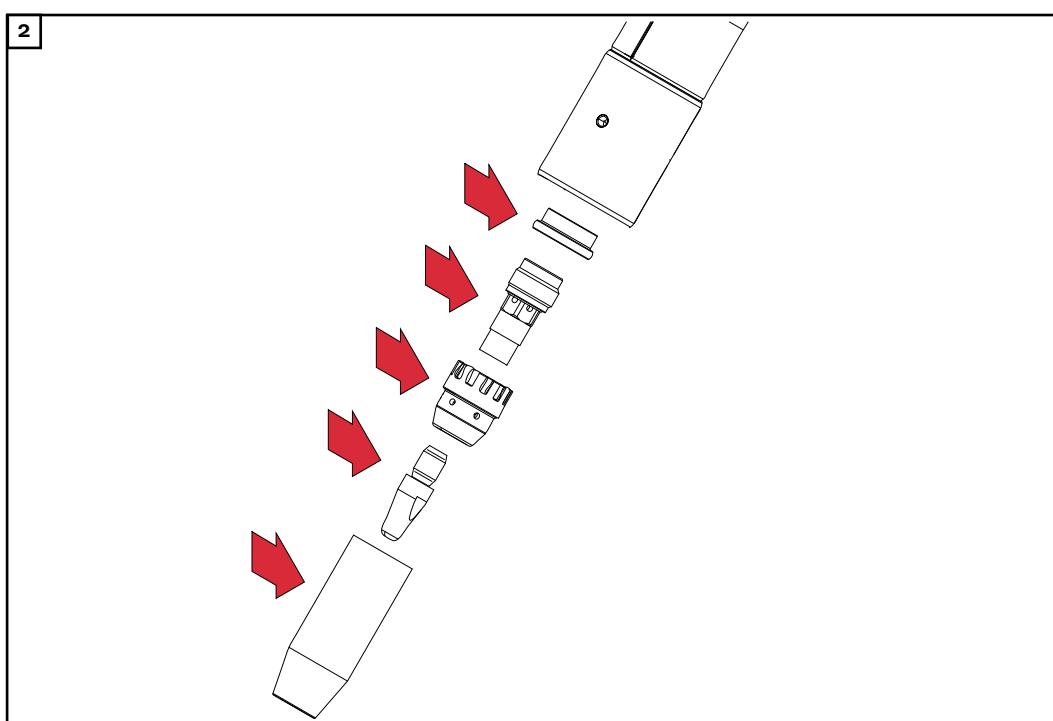

**3** U vodou chladených zváracích horákov okrem toho pri každom uvedení do prevádzky:


- zaistite, aby boli všetky prípojky chladiaceho média zváracacieho systému tesné,
- zaistite, aby bol vytvorený správny spätný tok chladiaceho média – bližšie informácie k tomu sú uvedené v dokumentácii pre používateľa chladiaceho zariadenia.

**Údržba každých  
48 hodín**

**Každých 48 hodín otvorte a zatvorte regulátor prúdu vzduchu:**

**1** Zapnite odsávanie.


**2**

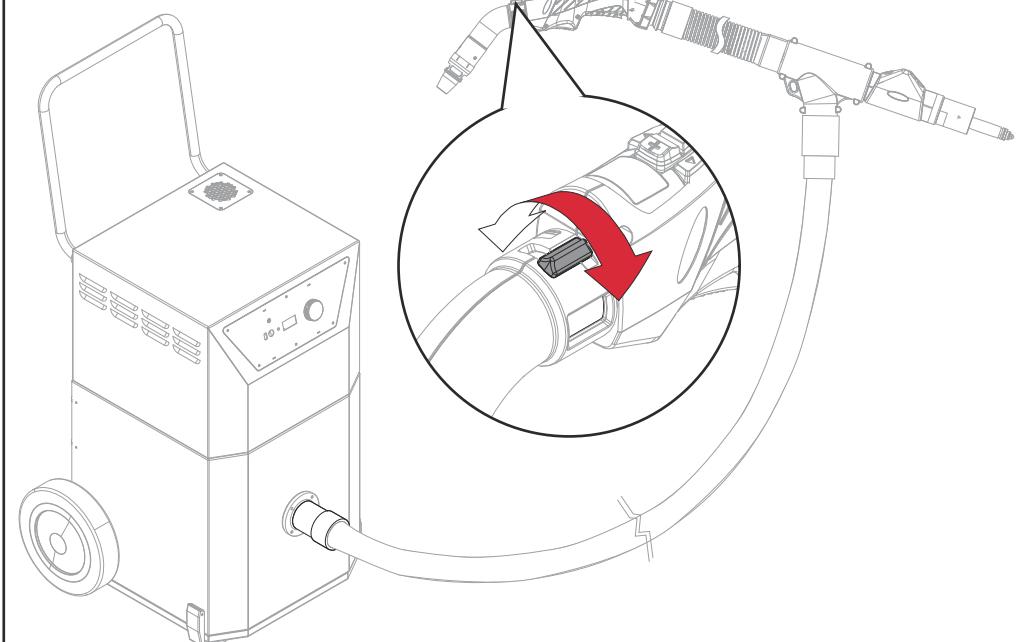

Otvorte a zatvorte regulátor prúdu vzduchu.

**Ak sú prívody vzduchu znečistené a/alebo sa regulátor prúdu vzduchu nedá ľahko otvoriť, vyčistite prívody vzduchu stlačeným vzduchom:**

**3**

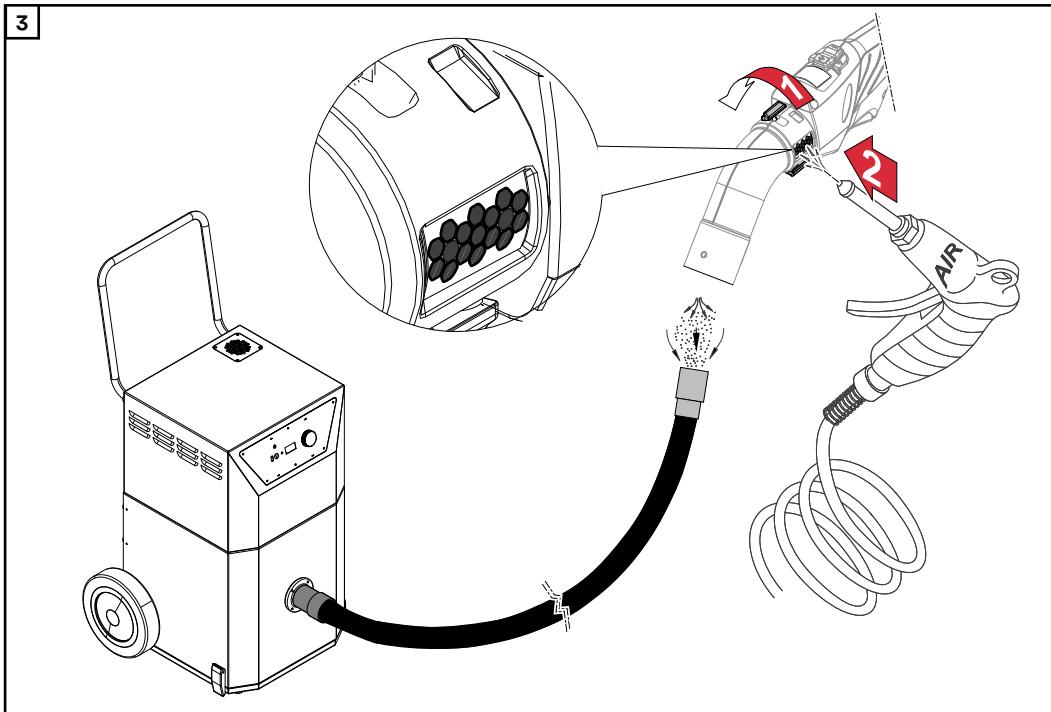


Zajistite, aby sa pri čistení zachytili častice uvolnené z odsávania.

**Údržba**  
pri každej výme-  
ne cievky drôtu/  
drôtenej cievky

**Vyčistite podávaciu hadicu drôtu so zníženým stlačeným vzduchom:**


**1**

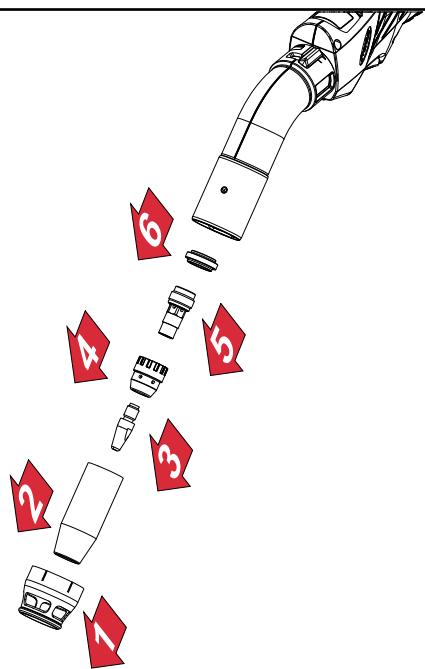

Demontujte spotrebne diely.

**2** Zapnite odsávanie.


**3**

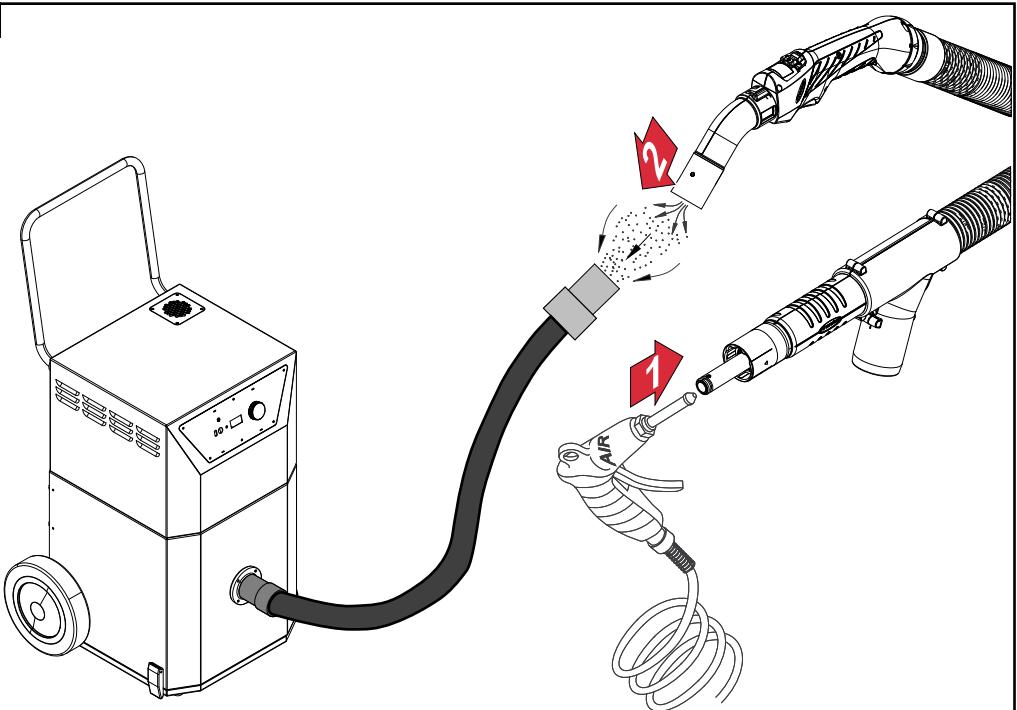

Vyčistite hadicové vedenie, zaistite, aby sa pri čistení zachytili uvoľnené častice z odsávania.


**Odporučané – vymeňte bovden drôtu, pred opäťovnou montážou bovdenu drôtu vyčistite spotrebne diely:**

4

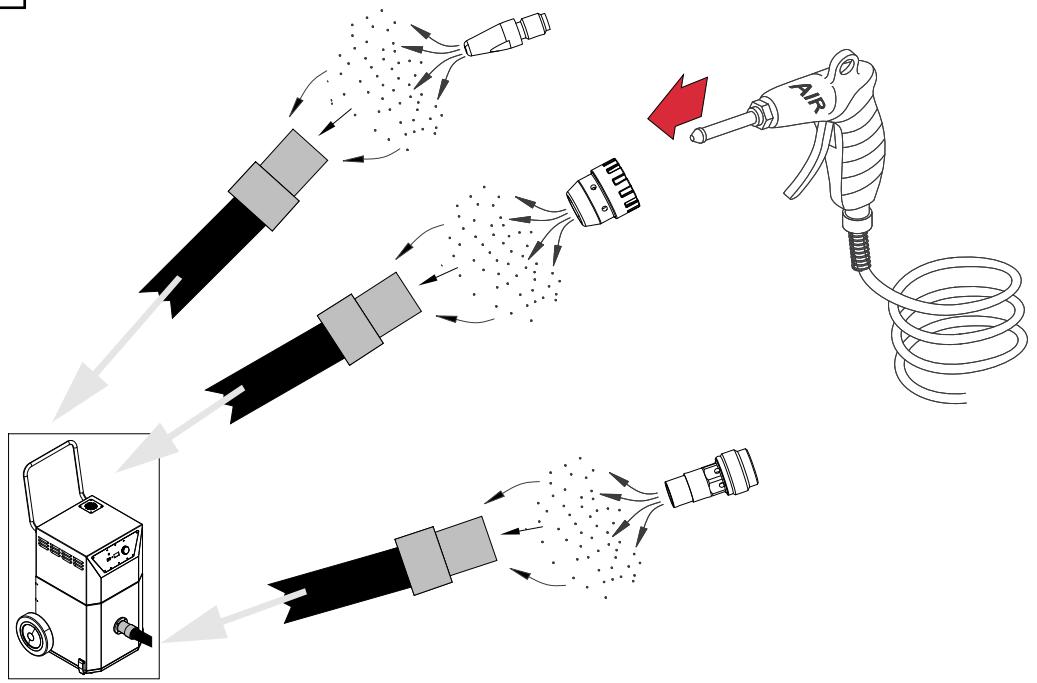

Vyčistite kontaktnú špičku, ochranu proti rozstrekom a sedlo dýzy stlačeným vzduchom, zaistite, aby sa pri čistení zachytili uvoľnené časticie z odsávania.

5

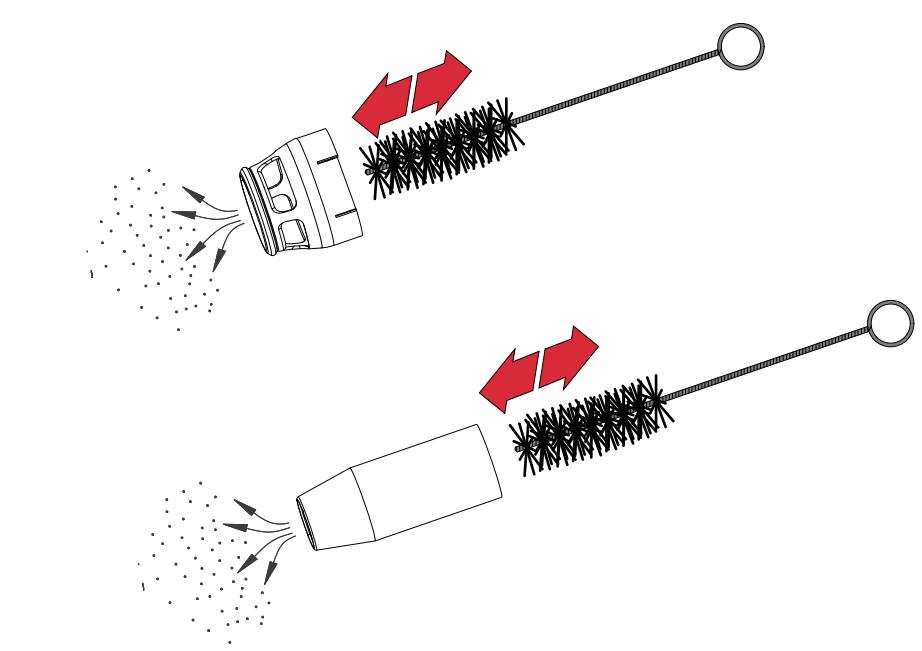

Vyčistite odsávaciu dýzu a plynovú hubicu kefou.



# **Technické údaje**



# Technické údaje vodou chladených zváracích horákov

## Všeobecné informácie

Meranie napäťia (V-Peak):

- pre ručne vedené zváracie horáky: 113 V
- pre strojom vedené zváracie horáky: 141 V

Technické údaje tlačidla horáka:

- $U_{max} = 5 \text{ V}$
- $I_{max} = 10 \text{ mA}$

Prevádzka tlačidla horáka je dovolená len v rozsahu technických údajov.

Výrobok zodpovedá požiadavkám podľa normy

- EN IEC 60974-7 / - 10 CI. A a
- EN ISO 21904-1.

Efektivita zachytávania dymu zo zvárania odsávacích zariadení s integrovaným horákom (podľa EN ISO 21904-3) závisí od viacerých faktorov vplyvu, napríklad:

- kvality zvarenca a s tým spojeného vzniku dymu pri zváraní,
- zváracieho postupu,
- smeru zvárania (ťahavého alebo bodavého),
- poloh zvárania (PA, PC, PF, ...),
- geometrie zvarenca (otvorená alebo uzavretá konštrukcia, ...),
- objemového prietoku ochranného plynu,
- uhla priloženia zváracieho horáka,
- podmienok okolitého prostredia.
- ...

## Technické údaje zváracích horákov MTW Exento

<b>MTW 300i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m (11 ft. 5,8 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /300 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	95 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	13,5 kPa (135 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	700 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média Q <sub>min</sub>	1 l (0,26 gal. [US])/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média p <sub>min</sub>	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média p <sub>max</sub>	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

<b>MTW 300i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /300 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	100 m <sup>3</sup> /h (3 532 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	15 kPa (150 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	900 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média Q <sub>min</sub>	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média p <sub>min</sub>	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média p <sub>max</sub>	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

<b>MTW 300d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /300 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	95 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	13,5 kPa (135 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	700 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média Q <sub>min</sub>	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média p <sub>min</sub>	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média p <sub>max</sub>	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

<b>MTW 300d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /300 A

**MTW 300d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 m <sup>3</sup> /h (3 532 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	15 kPa (150 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	900 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média $Q_{min}$	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

**MTW 500i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /400 A 40 % Z <sup>1)</sup> /500 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 m <sup>3</sup> /h (3 532 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11,9 kPa (119 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	1 000 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média $Q_{min}$	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	1 – 1,6 mm (0,039 – 0,063 palcov)

**MTW 500i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /400 A 40 % Z <sup>1)</sup> /500 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	105 m <sup>3</sup> /h (3709 cfh)

<b>MTW 500i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	14 kPa (140 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	1200 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média $Q_{min}$	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	1 – 1,6 mm (0,039 – 0,063 palcov)

<b>MTW 500d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /400 A 40 % Z <sup>1)</sup> /500 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 m <sup>3</sup> /h (3 532 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11,9 kPa (119 mbar)
Požadovaný najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	1 000 W
Požadovaný minimálny prietok chladiaceho média $Q_{min}$	1 l (0,26 gal. [US]/min)
Požadovaný minimálny tlak chladiaceho média $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Maximálny povolený tlak chladiaceho média $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	1 – 1,6 mm (0,039 – 0,063 palcov)

<b>MTW 500d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> a zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	100 % Z <sup>1)</sup> /400 A 40 % Z <sup>1)</sup> /500 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	105 m <sup>3</sup> /h (3709 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ odsávania (EN IEC ISO 21904-1)	14 kPa (140 mbar)
Najnižší chladiaci výkon podľa normy IEC 60974-2	1200 W
Minimálny prietok chladiaceho média $Q_{min}$	1 l (0,26 gal. [US]/min)

<b>MTW 500d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Minimálny tlak chladiaceho média $p_{min}$	3 bar (43 psi)
Maximálny tlak chladiaceho média $p_{max}$	5,5 bar (79 psi)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	1 – 1,6 mm (0,039 – 0,063 palcov)

1) ED Z = zaťažovateľ, doba dobehu odsávania po ukončení zvárania = 30 sekúnd

# Technické údaje plynom chladených zváracích horákov

## Všeobecné informácie

Meranie napäťia (V-Peak):

- pre ručne vedené zváracie horáky: 113 V
- pre strojom vedené zváracie horáky: 141 V

Technické údaje tlačidla horáka:

- $U_{max} = 5 \text{ V}$
- $I_{max} = 10 \text{ mA}$

Prevádzka tlačidla horáka je dovolená len v rozsahu technických údajov.

Výrobok zodpovedá požiadavkám podľa normy

- EN IEC 60974-7 / - 10 CI. A a
- EN ISO 21904-1.

Efektivita zachytávania dymu zo zvárania odsávacích zariadení s integrovaným horákom (podľa EN ISO 21904-3) závisí od viacerých faktorov vplyvu, napríklad:

- kvality zvarenca a s tým spojeného vzniku dymu pri zváraní,
- zváracieho postupu,
- smeru zvárania (tahavého alebo bodavého),
- poloh zvárania (PA, PC, PF, ...),
- geometrie zvarenca (otvorená alebo uzavretá konštrukcia, ...),
- objemového prietoku ochranného plynu,
- uhla priloženia zváracieho horáka,
- podmienok okolitého prostredia.
- ...

## Technické údaje zváracích horákov MTG Exento

MTG 250i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	70 m <sup>3</sup> /h (2472 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10 kPa (100 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

**MTG 250i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	80 m <sup>3</sup> /h (2526 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,8 kPa (108 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

**MTG 250d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 200 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 160 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 120 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	70 m <sup>3</sup> /h (2472 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10 kPa (100 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

**MTG 250d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 250 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 170 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 200 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 160 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 120 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 m <sup>3</sup> /h (1 837 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	80 m <sup>3</sup> /h (2526 cfh)

<b>MTG 250d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,8 kPa (108 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,2 mm (0,032 – 0,047 palcov)

<b>MTG 320i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 m <sup>3</sup> /h (3179 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 kPa (102 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

<b>MTG 320i Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	94 m <sup>3</sup> /h (3320 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11 kPa (110 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

<b>MTG 320d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)</b>	
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A

**MTG 320d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 160 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 m <sup>3</sup> /h (3179 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 kPa (102 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

**MTG 320d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	40 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 210 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 160 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	94 m <sup>3</sup> /h (3320 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11 kPa (110 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

**MTG 400i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 m <sup>3</sup> /h (3179 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 kPa (102 mbar)

**MTG 400i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)
--------------------------------------	--

**MTG 400i Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	94 m <sup>3</sup> /h (3320 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11 kPa (110 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

**MTG 400d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 3,5 m(11 ft. 5,8 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 m <sup>3</sup> /h (3179 cfh)
Potrebný podtlak Δp <sub>c</sub> na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 kPa (102 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

**MTG 400d Exento | Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)**

Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F): Hodnoty sú platné pri CO <sub>2</sub> ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 400 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 260 A
Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F); hodnoty sú platné pri zmiešanom plyne ako ochrannom plyne (EN ISO 14175)	30 % Z <sup>1)</sup> / 320 A 60 % Z <sup>1)</sup> / 260 A 100 % Z <sup>1)</sup> / 210 A

<b>MTG 400d Exento   Dĺžka zváracieho horáka = 4,5 m(14 ft. 9,17 palcov)</b>	
Odsávaný objemový prietok na prednom konci zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 m <sup>3</sup> /h (2 013 cfh)
Odsávaný objemový prietok na prípojke odsávania zváracieho horáka $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	94 m <sup>3</sup> /h (3320 cfh)
Potrebný podtlak $\Delta p_c$ na prípojke odsávania zváracieho horáka (EN IEC ISO 21904-1)	11 kPa (110 mbar)
Povolené drôtové elektródy (priemer)	0,8 – 1,6 mm (0,032 – 0,063 palcov)

- 1) ED Z = zaťažovateľ, doba dobehu odsávania po ukončení zvárania = 30 sekúnd







 SPARE PARTS  
ONLINE

**Fronius International GmbH**  
Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

At [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the contact details  
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.