



## LATEST NEWS – GEN24

Hier finden Sie die neuesten technischen Informationen zu Fronius GEN24 Wechselrichtern.

ID	WECHSEL- RICHTER	KATEGORIE	STATUS	BESCHREIBUNG	ABHILFEMAßNAHMEN (SELBSTHILFE)	SEIT FIRMWARE VERSION	FIRMWARE VERSION LÖSUNG	ANMERKUNG
1	GEN24	Visualisierung / Netzwerk	In Arbeit	Die gleichzeitige Verwendung von LAN und WLAN in den Netzwerkeinstellungen kann zu Problemen in der Datenübertragung führen.	Entweder LAN oder WLAN konfigurieren. Die überflüssige Konfiguration entfernen.	1.9.7-0	Noch nicht bekannt	
2	GEN24	Visualisierung / Netzwerk	In Arbeit	Ein Fehler in der automatischen IP-Adressvergabe (DHCP) kann zum Ausfall der Netzwerkverbindung führen.	Eine statische IP-Adresse vergeben.	1.14.110-1	1.22.2-1	Voraussichtliches Lösungsdatum: Q4/2022
3	GEN24	Last- management	In Arbeit	Die bei der Lastmanagement-Funktion unter der Option „Soll-Laufzeit“ beim Parameter „Zu erreichen bis“ eingegebene Zeit wird als UTC Zeit behandelt. Dies führt bei Systemen abhängig von der Zeitzone dazu, dass die Ausgänge zu früh oder zu spät einschalten, um die Soll-Laufzeit zu erreichen.	Die Ortszeit in UTC Zeit umrechnen.	1.9.7-0	1.22.2-1	Voraussichtliches Lösungsdatum: Q4/2022
4	GEN24	Service- meldungen	In Arbeit	Zusätzliche Servicemeldungen werden vom GEN24 Wechselrichter auf dem Solar.web Portal versendet. Betroffen sind folgende Servicemeldungen: 1001, 1020, 1022, 1024, 1030, 1034, 1071, 1112, 1168, 1175, 1187, 1244, 1245.	Die Servicemeldungen auf dem Solar.web Portal unter dem Menüpunkt "Servicemeldungen" -> "Aktionen" für die gesamte Anlage ausblenden.	1.9.7-0	Optimierung mit 1.14.110-1	Für eine bessere Übersicht werden Servicemeldungen im Solar.web nun nach Dringlichkeit kategorisiert.
5	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	Energiezähler (kWh total, etc.) auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters funktioniert nicht.	Die Energiezähler-Daten können auf Solar.web unter der Energiebilanz abgelesen werden. Voraussetzung: Wechselrichter muss online und auf dem Solar.web Portal hinterlegt sein.	1.9.7-0	Noch nicht bekannt	Mit der Firmware 1.12.5-0 wurde der Energiezähler komplett ausgebaut. Lösungsdatum ist aktuell nicht bekannt.
6	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	Ohmpilot Darstellung ist in der Solar.web-Komponentenansicht unvollständig und es gibt keine Möglichkeit den Ohmpilot upzudaten.	Ist ein Update des Ohmpilot dringend erforderlich, kann der Fronius TechSupport dieses über Fernzugriff auf den GEN24 durchführen.	1.9.7-0	Noch nicht bekannt	



7	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	Der Ohmpilot wird auf der Benutzeroberfläche des GEN24 nicht dargestellt, obwohl eine Verbindung zum Ohmpilot steht. GEN24 Anlage wird im Solar.web Portal "Offline" dargestellt, obwohl die Datenkommunikationsschnittstelle des GEN24 mit dem Heimnetzwerk verbunden ist und das Heimnetzwerk eine stabile Internetverbindung aufweist.		1.12.5-1	Noch nicht bekannt	
8	GEN24	Visualisierung	Gelöst	Den Symo GEN24 Wechselrichter AC- und DC-seitig für ca. 2 Minuten stromlos schalten und wieder zuschalten.			1.13.13-1	
9	GEN24	Offene Schnittstellen	Gelöst	GEN24 API nicht kompatibel zu Loxone (und weitere Thirdparty Anwendungen)	<b>Kompatibilitätscheck:</b> <a href="https://www.fronius.com/~download/Solar%20Energy/Flyer/SE_FL_Y_GEN24_Compatibilities_DE.pdf">https://www.fronius.com/~download/Solar%20Energy/Flyer/SE_FL_Y_GEN24_Compatibilities_DE.pdf</a>	1.9.7-0	1.14.110-1	
10	GEN24	Offene Schnittstellen	Gelöst	Bei GEN24 Neugeräten ist die Solar API nicht standardmäßig aktiviert.	Bei Bedarf muss die Schnittstelle auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters unter Kommunikation - Solar API aktiviert werden.		1.14.110-1	Dies gilt nur für Neugeräte, die mit 1.14.110-1 ausgeliefert werden. Wird ein bereits installiertes Gerät auf 1.14.110-1 upgedatet, bleibt die Solar API aktiviert.